ランダム振動制御システム

K2 K2Sprint

RANDOM

取扱説明書

<u>K2Sprint/RANDOM</u>による制約事項

- ・ 使用可能な入力チャネルの最大数は、『2』チャネルです。
- ・ 『LIMIT CONTROL』オプションは付加できません。
- ・ SOR・ROR はオプションです。

IMV 株式会社

文 書 名 取扱説明書

適合システム K2/K2Sprint ソフトウエア〈RANDOM〉

Version 20.1.0 以降

版 歴

版番号	年月日	内容	
1.0.0	2004. 01. 30	初版	
1.0.1	2004. 04. 02	誤記の訂正	
2.0.0	2004.08.10	簡易定義、レベルスケジュール機能の追加	
3.0.0	2005.03.31	動作設定の「伝達率表示単位」と「加振レベル指定」、「観測周波数を目	
		標周波数範囲のみとする」の記述追記	
3.0.1	2008.01.18	誤記の訂正	
3.1.0	2008. 12. 17	CSV データファイル形式の記述追加	
6.0.0	2010. 10. 21	Windows7 対応	
6.1.0	2011.09.26	「最小値制御」の記述追記	
6.2.0	2012. 02. 29	データ保存条件の定期保存のレベル指定の記述追加	
10.0.0	2013.08.09	画面の刷新、制御ライン数の上限変更、表示データの振幅確率密度の追	
		加、テストファイルの記述変更、入力チャネルの記述追加、動作設定(実	
		行時の画面配置)の記述追加	
13. 5. 0	2017.06.27	動作設定の「応答データ保存」、ループチェックの詳細設定の記述追加	
14.0.0	2017.01.31	拡張ランダム・オン・ランダムオプションの記述追加、振幅確率密度分析	
		の記述追加	
14.1.0	2018.04.27	実測波形定義の記述追加	
14. 3. 0	2019. 04. 19	セーフティチェックの記述追加、データ保存条件の記述変更、誤植の訂正	
14. 3. 1	2019.06.18	HPF(ハイパスフィルタ)の記述変更	
14. 5. 0	2019. 12. 27	ソフト・クリッピングオプションの記述追加、補助出力の記述追加	
20. 1. 0	2021.01.26	基本・制御条件の「加振中に移行する前に一時停止する」の記述追加	
		データ保存条件の「0dB でタイマリセット」の記述追加	
		動作設定の「実行開始時に履歴をクリア」「データファイル名を自動設	
		定」の記述追加	
		誤記の訂正	

目次

第1章 システム概説	1-1
1.1 仕様	1-1
1. 1. 1 RANDOM	1-1
1.1.2 サイン・オン・ランダム(RANDOM のオプション)	1-3
1.1.3 ランダム・オン・ランダム(RANDOM のオプション)	1-4
1.1.3.1 拡張ランダム・オン・ランダム(ランダム・オン・ランダムのオプション)	1-5
1.1.4 PSD リミット (RANDOM のオプション)	1-5
1.1.5 NON-GAUSSIAN (RANDOM のオプション)	1-5
1.1.6 ソフト・クリッピング(RANDOM のオプション)	1-6
第2章 K2アプリケーションの操作体系	2-1
2.1 概要	2-1
2.2 テストファイル	2-2
2.3 テスト種別	2-3
第3章 基本操作例	3-1
3.1 ランダムテスト	3-1
3.2 簡易定義	3-21
第4章 テストの定義	4-1
4.1 概要	4-1
4.2 基本·制御条件	4-2
4.2.1 周波数レンジ	4-2
4.2.2 制御ライン数	4-2
4.2.3 最高観測周波数	4-3
4.2.4 制御単位	4-3
4.2.5 平均化パラメータ	4-3
4.2.6イコライゼーションモード	4-4
4.2.7 ループチェック	4-4
4.2.7.1 環境ノイズの上限値	4-5
4.2.7.2 初期加振中の伝達率変化チェック値	4-5
4.2.7.3 テスト実行中の伝達率変化チェック値	4-5
4.2.7.4 オーバーロードチェック値	4-6
4.2.8 試験時間	4-6
4.2.9 初期出力レベル	4-6
4.2.10 レベル増減値	4-7
4.2.11 自動開始	4-7
4.2.12 出力停止遷移時間	4-7
4.2.13 レベルスケジューリング	4-8
4.2.13.1 レベル	4-9
4.2.13.2 時間	4-9

	4.2.13.3 トレランス拡大	4-9
	4.2.14 観測周波数を目標周波数範囲のみとする	4-9
	4.2.15 加振中に移行する前に一時停止する	4-10
4.3	加振システム設定	4-11
	4.3.1 初期出力電圧	4-11
	4.3.2 クリッピング	4-11
	4.3.2.1 クレストファクタによるクリッピング	4-12
	4.3.2.2 出力電圧制限値	4-12
	4.3.2.3 アボート比率	4-12
	4.3.3 HPF(ハイパスフィルタ)	4-13
4.4	目標 PSD	4-14
	4.4.1 PSD 定義	4-14
	4.4.1.1 ブレイクポイント PSD 定義	4-15
	4.4.1.1.1 概要	4-15
	4.4.1.1.2 周波数	4-16
	4.4.1.1.3 レベル	4-16
	4.4.1.1.4 傾き	4-17
	4.4.1.1.5 rms 値変更	4-17
	4.4.1.2 実測 PSD 定義	4-18
	4.4.1.2.1 概要	4-18
	4.4.1.2.2 PSD データファイルの読み込み	4-19
	4.4.1.2.3 データ加工	4-20
	4.4.1.2.3.1 LPF(ローパスフィルタ)設定	4-20
	4.4.1.2.3.2 HPF(ハイパスフィルタ)設定	4-21
	4.4.1.2.3.3 レベル変更	4-22
	4.4.1.2.3.4 rms 値変更	4-23
	4.4.1.2.4 CSV データファイル	4-23
	4.4.1.3 実測波形定義	4-24
	4.4.1.3.1 概要	4-24
	4.4.1.3.2 波形データの読み込み	4-25
	4.4.1.3.3 波形データ編集	4-28
	4.4.1.3.3.1 フィルタ処理	4-28
	4.4.1.3.3.2 始端、終端処理	4-30
	4.4.1.3.3.3 数値間演算	4-32
	4.4.1.3.3.4 データポイント数変更	4-34
	4.4.1.3.4 CSV データファイル	4-37
	4.4.2 トレランス定義	4-38
	4.4.2.1 トレランス	4-39
	4.4.2.2 警告ラインを定義する	4-39
	4.4.2.3 下限ラインを使用する	4-39

	4.4.3 応答 rms 監視	4-40
4.5	5 入力チャネル	4-41
	4.5.1 概要	4-41
	4.5.2 入力チャネル	4-41
4.6	; データ保存条件	4-42
	4.6.1 概要	4-42
	4.6.2 データの保存条件	4-43
4.7	7 振幅確率密度分析	4-44
	4.7.1 概要	4-44
4.8	3 実行ステータス	4-45
4.9) セーフティチェック	4-47
	4.9.1 概要	4-47
4.1	.0 補助出力	4-49
	4.10.1 概要	4-49
	4.10.2 基本操作例	4-49
第5章	メッセージとその意味	5-1
5.1	K2/RANDOM エラーメッセージ	5-1
第6章	補足説明	6-1
6.1	動作設定	6-1
6.2	2 手動操作	6-4
第7章	定義関連補足	7-1
7.1	リミット制御の定義	7-1

第1章 システム概説

1.1 仕様

1.1.1 RANDOM

(1) 制御方式	:フィードフォワード方式による、ガウス性不規則波形信号の PSD 制御
(2) 制御周波数 fmax	: 最大 20 kHz(ただし、使用条件による制限がありえます。)
(3) 制御ライン数 L	: 最大 25 600 lines(ただし、使用条件による制限がありえます。)
(4) 制御ダイナミックレンジ	: 94 dB 以上
(5) ループタイム	: 200 ms (120 DOF, fmax=2000 Hz, L=400 line 時)
(6) 入力チャネル	
1) チャネル数	:最大 64
2) チャネル種別	:制御チャネル/モニタチャネル(重複可)
3) 制御応答平均化方式	: 平均值制御/最大值制御/最小值制御
4) 警報/中断機能	:各入力チャネル毎に、警報/中断のための当該チャネルでの最大許容
	スペクトルデータ(PSD)または rms 値を指定可能。
5) リミット制御機能	:各入力チャネル毎に、当該チャネルでの最大許容スペクトルデータ
	(PSD) かつ(または)rms 値を指定可能。当該チャネルにおいて、指
	定スペクトルを超える応答が発生することが予測される場合、システ
	ムが当該スペクトル逸脱事象が発生しないように制御を行い、運転を
	停止することなく試験を続行する機能です。(ただし、上記予測に
	は、被制御系の線形性が仮定されます。)
	なお、PSDデータによって上述のことを行うには、オプション「PSDリ
	ミット」が必要です。

(7) 出力チャネル

- 1) チャネル数 :1
- 2) クリッピング : 電圧値。σ指定も追加可能

(8)分析・表示データ

- 1) 目標、制御応答 PSD とトレランス
- 2) 各入力チャネル毎の PSD、波形データ
- 3) ドライブスペクトル
- 4) 伝達率 : ・被制御系伝達率(制御応答/ドライブ)
 - ・入力チャネル/ドライブ間伝達率
 - ・入力チャネル間伝達率(振幅、位相)
- 5) モニタ監視 PSD、リミット制御実施比率
- 6) 振幅確率密度:制御チャネル、ドライブ

(9) データの保存: :自動保存/手動保存

画面データのCSV形式への保存

- (10) 制御運転情報の保存と利用
 - 1) 試験実施時間情報の保存とその継続実施(試験の分割実施)
 - 2) 制御情報の保存とその継続実施(即時立ち上げ運転)
- (11) オプション : PSD リミット

サイン・オン・ランダム ランダム・オン・ランダム

拡張ランダム・オン・ランダム

NON-GAUSSIAN

ソフト・クリッピング



RANDOM の実行画面例

1.1.2 サイン・オン・ランダム(RANDOM のオプション)

(1) ブロードバンドに関する仕様

K2/RANDOM に準じる。(ただし、"(3) SOR での特記事項"を参照のこと)

(2) ナローバンドに関する仕様

1) 制御方式

- : K2/SINE に準じる
- 2) 定義できる基準ナローバンドの数 :1
- 3) 定義できる基準ナローバンドの高調波成分の数:32
- 4) 基準ナローバンドの定義
 - ① 基準目標成分 : レベルと周波数 (ブレイクポイント) で指定
 - ② 掃引方向 : 対数掃引/直線掃引/.固定
 - ③ 掃引速度 : [octave/min] (対数掃引) / [Hz/sec] (直線掃引) / [min/Single-Sweep]
 - ④ ブレイクポイントによる指定 : 可能

5) 高調波成分毎の定義

- ① レベル(レベル比率)の指定 :可能
- ② 周波数(周波数比率)の指定 : 可能
- ③ 出力正弦波の位相指定 : 可能
- ④ トレランスの指定 :可能
- 6) 試験時間 : ナローバンド目標の掃引回数/無限/時間
- 7) 掃引固定/掃引反転/掃引スキップ/ナローバンドの休止 : 可能
- 8) 折り返し休止時間の指定 : 可能
- 9) 掃引開始周波数の指定 : 可能
- 10) 掃引上限/下限周波数の指定 : 可能

(3) SOR での特記事項

- 1) 試験時間の指定 : ナローバンドの試験時間に準じる
- 2) レベルスケジューリング機能
- :不可
- 3) 監視プロファイルによる監視及びリミット制御 : ブロードバンドのみで実施

1.1.3 ランダム・オン・ランダム(RANDOM のオプション)

(1) ブロードバンドに関する仕様

K2/RANDOM に準じる。(ただし、"(3) ROR での特記事項"を参照のこと)

(2) ナローバンドに関する仕様

- 制御方式 : K2/RANDOM に準じる
 定義できる基準ナローバンドの数 : 1
 定義できる基準ナローバンドの高調波成分の数 : 32
 基準ナローバンドの定義

 重準目標成分 : レベル (1つ) と周波数範囲で指定
 掃引方向 :対数掃引/直線掃引
 掃引速度 : [octave/min] (対数掃引) / [Hz/sec] (直線掃引) / [min/Single-Sweep]
 掃引傾斜の指定 : 可能
 - 5) 高調波毎の定義
 - ① レベル (レベル比率)の指定 :可能
 - ② 周波数(周波数比率)の指定 :可能
 - ③ バンド幅の指定 : 可能
 - ④ トレランスの指定 : 可能
 - 6) 試験時間 : ナローバンド目標の掃引回数/無限/時間
 - 7) 掃引固定/掃引反転/掃引スキップ/ナローバンドの休止 : 可能
 - 8) 折り返し休止時間の指定 : 可能
 - 9) 掃引開始周波数の指定 : 可能
 - 10) 掃引上限/下限周波数の指定 : 可能

(3) ROR での特記事項

- 1) 試験時間の指定 : ナローバンドの試験時間に準じる
- 2) レベルスケジューリング機能 : 不可

1.1.3.1 拡張ランダム・オン・ランダム (ランダム・オン・ランダムのオプション)

基準ナローバンドを複数定義できるオプションです。高調波の概念はありません。 本オプションを実施するには、ランダム・オン・ランダムオプションに加え、拡張ランダ ム・オン・ランダムオプションが必要になります。

- (1) ブロードバンドに関する仕様
 - K2/RANDOM に準じる。

(ただし、 "1.1.3 **ランダム・オン・ランダム** (3) ROR での特記事項"を参照のこと) (2) ナローバンドに関する仕様

- 1) 制御方式 : K2/RANDOM に準じる
- 2) 定義できる基準ナローバンドの数 : 32
- 3) 基準ナローバンドの定義
 - ① 基準目標成分 : レベルと周波数 (ブレイクポイント) で指定
 - ② 掃引方向 : 対数掃引/直線掃引/.固定
 - ③ 掃引速度 : [octave/min] (対数掃引) / [Hz/sec] (直線掃引) / [min/Single-Sweep]
 - ④ バンド幅の指定 : 可能
 - ⑤ トレランスの指定 : 可能
 - ⑥ 試験時間 : ナローバンド目標の掃引回数/無限/時間
 - ⑦ 折り返し休止時間の指定 : 可能
 - ⑧ 掃引開始周波数の指定 : 可能
- 4) 掃引固定/掃引反転/掃引スキップ/ナローバンドの休止 :可能
- 5) 掃引上限/下限周波数の指定 : 可能
- 6) 狭帯域レベル合成モード :最大値/加算

1.1.4 PSD リミット(RANDOM のオプション)

- (1) 指定方法 各リミットコントロールチャネル各々に対して、監視レベルを PSD により与えま す。
- (2) チャネル数 システムで使用可能なすべての入力チャネルが使用可能です。 (ただし、ライセンス設定がされていること)
- (3)対象物理量 制御量と異なる物理量単位であってもリミットコントロールチャネルとして使用 することも可能です。

1.1.5 NON-GAUSSIAN (RANDOM のオプション)

詳細は K2/ NON-GAUSSIAN の取扱説明書を参照してください。

1.1.6 ソフト・クリッピング(RANDOM のオプション)

本システムには、ドライブ信号に対する「クレスト・ファクタによるハード・クリッピング」機 能が標準装備されています。ハード・クリッピングを使うと、元のドライブ信号の周波数成分に いくらかの変化を与えるため、振動の PSD 制御の精度に影響が出る可能性があります。

本オプションは、この問題を解決し、制御性能に影響を与えず、クリッピング処理を実施するた めのものです。

第2章 K2アプリケーションの操作体系

2.1 概要

K2 アプリケーションでは、起動後の操作は、キーボード、マウスを用いて行います。 本アプリケーションを起動すると、下図のようなウィンドウが開きます。

メニューバーには、本アプリケーションのすべてのメニュー名が表示されています。 各メニュー名をクリックするとメニューが開き、使用できるコマンドの一覧を表示します。

各ツールバーには、メニューの中のよく使うコマンドをアイコンで表示しています。

アイコンをクリックすると対応するコマンドが実行するか、コマンドに対応したダイアログボックスが 開きます。

ステータスバーには、K2 コントローラの動作状況を表示します。

実行ステータスパネルには、加振試験中の状況を表示します。



K2 アプリケーションのウィンドウ

2.2 テストファイル

K2アプリケーションでは、テスト実施に必要な情報を、「テストファイル」と呼ばれる所定のファイルに格納します。

テストファイルの中には、次のような種類があります。

必ず使用するテストファイル

・テスト定義ファイル : Ver10.0.0.0 以降に作成されたファイル

K2RANDOM (*.ran2、*.sor2、*.ror2、*.rorex2)

Ver10.0.0.0 以前に作成されたファイル

K2RANDOM (*.ran*、*.sor、*.ror)

・グラフデータファイル : Ver10.0.0.0 以降に作成されたファイル (*.vdf2) Ver10.0.0.0 以前に作成されたファイル (*.vdf)

・環境設定ファイル

(I/O モジュール構成情報,加振システム情報,入力チャネル情報): SystemInfo.Dat2

- 注 1) システムドライブの¥IMV¥ K2_2nd に保存されます。削除禁止 Ver10.0.0.0 以前の K2 ではシステムドライブの¥IMV¥K2 フォルダに保存されます。 Ver6.0.0.0 以前の K2 では Windows フォルダに保存されます。
- 注 2) Ver10.0.0 以前の K2 から Ver10.0.0 以降の K2 にバージョンアップする場合、イン ストール時に環境設定ファイルは Ver10.0.0 以降用のフォーマットに自動的に変換 されます。

2.3 テスト種別

K2/RANDOM では、次の3つのテスト種別があります。

- ランダムテスト ランダム振動による振動試験です。
- ② SOR テスト

SOR 試験は、ランダム振動と正弦波振動を同時に足し合わせて行う振動試験です。 正弦波振動は掃引させることも可能です。

③ ROR テスト

ROR 試験は、掃引しない広帯域のランダム振動と指定された帯域内を掃引する狭帯域ランダム 振動を同時に重ね合わせて行う振動試験です。

④ 拡張 ROR テスト

上記の ROR テストより自由度の高い狭帯域ランダム振動を定義できる ROR 試験です。

第3章 基本操作例

3.1 ランダムテスト

<例題>

下記のようなランダム試験を行うことを考えます。





10[Hz]から 1000[Hz]までの上図のような形をした 10[(m/s²)rms]の PSD とします。

[試験時間]

1分

[使用するセンサ等の情報]

圧電型の加速度ピックアップを2つ使用し、片方を制御用、もう1つをモニタ用として使用します。 ch1.:制御用、 感度 3pC/(m/s²)

ch2.:モニタ用、感度 3pC/(m/s²)

ただし、これらの情報はすでに入力チャネル情報(この例では「SysInp01」)に登録されているものとします。

加振システムの定格等の情報もすでに加振システム情報(この例では「System1」)に登録されているものとします。

[供試品等の情報]

供試品質量:10[kg]

<操作手順>

<Step 1>

[新規作成] ボタンを押します。



<Step 2>

「テスト種別(ランダムテスト)」を選択します。

(SOR、ROR オプションがインストールされていない場合は、RANDOM テストしか選択できません。)

	テスト種別選択	? ×
	テスト種別	
	RANDOMテスト	
	◎ SORテスト	
•	© RORテスト	
\Box	加振システム情報	
	System1	
	127	
	入力環境情報選択	
	SysInp01	
	ОК	キャンセル

<Step 3>

「加振システム情報」を選択します。



<Step 4>

「入力チャネル情報」を選択します。

テスト種別選択	? X
テスト種別 RANDOMテスト SORテスト 	
◎ RORテスト 加振システム情報 System1	
▼ 2 入力環境情報選択	
Sysinp01	
ОК	2

<Step 5>

[OK] ボタンを押します。

*

<Step 6>



```
<Step 7>
```

周波数レンジを「1000Hz」に設定します。

周波数レンンを「1000Hz」に設定しよす。
基本・制御条件 ? 王
制御単位 加速度 m/s² →
平均化パラメータ M 4 ← E 8 ← 120 DOF
イコライゼーションモード 標準
ループチェック 標準 ・ 詳細設定(①
試験時間 時間指定 ▼ ↓ ベルスケジューリング 定義(L) 削除(D)
初期出力レベル -10.00 🚔 dB レベル増減値 2.00 🚔 dB
自動開始
出力停止遷移時間 500.0 🚔 ms 📝 観測周波数を目標周波数範囲のみとする

<Step 8>

制御ライン数を「400」に設定します。

基本・制御条件	? 💌
周波数レンジ 1000.00 ▼ Hz 制御ライン数 400 ▼ 最高観測周波数 1000.00 ♀ H	tz OK キャンセル
1. 1 2.00 Hz 2.02 Hz Hz 40010 ms 制御単位 加速度 ▼ m/s ² ▼ 平均化パラメータ M 4 4 E 8 6 120 DOE	参照 登録
イコライゼーションモード 標準 ▼ [詳細設定(©)]	
ループチェック 標準 ▼ [詳細設定(I)]	
試験時間 時間指定 ▼ テレベルスケジューリング 定義	〔 <u>L</u>) 肖邶余(<u>D</u>)
初期出力レベル -10.00 🚔 dB レベル増減値 2.00 🚔 dB	
自動開始	
出力停止遷移時間 500.0 🚔 ms 🛛 観測周波数を目標周波数範囲のみとする	5

<Step 9>

試験時間を「1分(60秒)」に設定します。

基本・制御条件	? 💌
周波数レンジ 1000.00 → Hz 制御ライン数 400 → 最高観測周波数 1000.00 → Hz Δf 2.50 Hz フレームタイム 400.0 ms	OK キャンセル
制御単位 加速度 ▼ m/s ² ▼	李熙
平均化パラメータ M 4 🚔 E 8 🚔 120 DOF	<u></u> 9%
イコライゼーションモード 標準 ▼ 詳細設定(<u>C</u>)	
ループチェック 標準 ・ 詳細設定(①	
試験時間 時間指定 ▼ 0:01:00 テ レベルスケジューリング 定義(し	削除(<u>D</u>)
初期出力レベル -10.00 🚔 dB レベル増減値 2.00 🚔 dB	
自動開始	
出力停止遷移時間 500.0 🚔 ms 📝 観測周波数を目標周波数範囲のみとする	

<Step 10>

[OK] ボタンを押します。

基本・制御条件 ?
周波数レンジ 1000.00 → Hz 制御ライン数 400 → 最高観測周波数 1000.00 → Hz OK △f 2.50 Hz フレームタイム 400.0 ms
制御単位 加速度 m/s ²
平均化パラメータ M 4 ➡ E 8 ➡ 120 DOF
イコライゼーションモード 標準 ▼ 詳細設定(<u>C</u>)
ループチェック 標準 ▼ 「詳細設定(<u>T</u>)…
試験時間 時間指定 ▼ 0:01:00 🚔 レベルスケジューリング 🛛 定義(L) 削除(D)
初期出力レベル -10.00 🚔 dB レベル増減値 2.00 🌲 dB
□ 自動開始
出力停止遷移時間 500.0 🚔 ms 🛛 観測周波数を目標周波数範囲のみとする

```
<Step 11>
```

[次の定義] ボタンを押します。



<Step 12>

[OK] ボタンを押します。

加振システム設定			? 💌
初期出力電圧	10.0 💌 mV rms	OK (キャンセ	21/2
クリッピング	こよるクリッピング		
出力電圧制限値		10000.0 🚔 mV	
アボート比率		50.0 🌲 %	
HPF 自動設定	•	•	

<Step 13>

[次の定義] ボタンを押します。



<Step 14>

PSD 定義の「ブレイクポイント」を選択し、 [PSD 定義] ボタンを押します。

目標PSD				? 💌
				加速度 m/s ² rms 速度 m/s rms 変位 mm rms PSD定義種別 ・ ブレイクポイント ・ 実測 PSD定義(P) トレランス定義(I)
応答rms監視	中断チェック	警告チェック		参照
相対上限レベル			_в 2	
相対下限レベル			dB	OK
絶対レベル	×		m/s² rms	(キャンセル)

<Step 15>

「レベル」を選択し、「周波数:10[Hz]、レベル:1[(m/s²)²/Hz]」を入力し、[追加]ボタンを 押します。

周波数(Hz)	レベルノ	傾き			
			**		
				÷ Č	
				J3)
			/	_/	
傾きの単位	dB/octave 👻	肖/ƙ(D)	m/s²	r m	ns値変更(R)
) 波数 10	.00 🚔 Hz	追加(A)		
	4 6±	10 1	··· 家軍(C)	OK	++>

<Step 16>

「傾き」を選択し、「傾きの単位」を「dB/octave」にし、「周波数:100[Hz]、傾き:6[dB/octave]」 を入力し、[追加] ボタンを押します。

ブレイクポイントPSI	D定義				8 💌
周波数(Hz)	レベルノ	/ 傾き 2027日2			
(健吉の単位 dB/ ブレイクボイント 周波装 ● レベル ● 傾き	octave -	削除(D) ·00 ← Hz 6.0 ← dB/o	* ③ ③ m/s ² 〕 追加(A) _ 变更(C)	rme rms	値変更(R) キャンセル

<Step 17>

同様に、「傾き」を選択し、「傾きの単位」を「dB/octave」にし、「周波数:1000[Hz]、傾き:0[dB/octave]」を入力し、[追加] ボタンを押します。



<Step 18>

[rms 値変更] ボタンを押します。

ブレイクポイントPSD定義	? 🔀	l l
周波数(Hz) 10.00 1.0 (m/s²)2/Hz 100.00 0.0 dB/octave 1000.00 0.0 dB/octave	1000.0 (m/s²)²/Hz 100.0 10.0 1.0 0.10 10.0 Hz 100.0 1000.0	Ë
傾きの単位 dB/octave ▼ 削除(D) - ブレイクボイント 周波数 1000.00 → Hz ○ レベル ◎ 傾き 0.0 → dB/oc	303.1145 m/s ² rms 道加(A) stave 変更(G) OK キャンセル	

<Step 19>

「新 rms 値」を選択し、「新 rms 値: 10[m/s² rms]」を入力し、 [OK] ボタンを押します。





[OK] ボタンを押します。

ブレイクポイントPSD定義	? 🔀
周波数(Hz) レベルノ作時 10.00 1.088e-3 (m/si)2/Hz 100.00 6.0 dB/octave 1000.00 0.0 dB/octave	1.0 (m/s ²) ² /Hz 0.10 1.000e-2 1.000e-3 1.000e-4
(健きの単位 dB/octave マ 削除(D) ブレイクボイント 周波数 1000.00 → Hz ○レベル ◎ 傾き 0.0 → dB/o	10.0 m/s ² rms 10.0 m/s ² rms 道加(A) Octave 変更(C) OK キャンセル

<Step 21>

[トレランス定義] ボタンを押します。



<Step 22>

[OK] ボタンを押します。

トレランス定義				? 🔀
■ 警告ラインを定義	する 🛛 下限ラインを	使用する		ОК
	上限レベル	下限レベル	許容幅	キャンセル
中断チェック	6.00 🚔 dB	-6.00 🚔 dB	0.00 🚔 Hz	詳細定義(<u>D</u>) >>]
警告チェック	3.00 🚔 dB	-3.00 🚔 dB	0.00 🚔 Hz	

<Step 23>

[OK] ボタンを押します。



<Step 24>



<Step 25>

「Ch1」を選択し「制御」に設定し、「Ch2」を選択し「モニタ」に設定し、 [OK] ボタンを押します。

入力チャネル配置									? 🔀
No. チャネル名 1 CH1	割当 000-Ch1	入力感度 3.0 pC/(m/s²)	入力タイプ チャージ入力 (1 mV/pC)	極性 正	種別 制御	rms監視	PSD監視	U≋ット	追加(<u>A</u>)
2 CH2	000-Ch2	3.0 pC/(m/s²)	チャーンハノ」(ImV/DU)	JE.	3				変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
									\bigcirc
								;	E=9
									TEDS更新(<u>T</u>)
						参照		登録	OK キャンセル
						***		***	
						* <mark>/</mark>			

<Step 26>



<Step 27>

「保存しない」を選択し、 [OK] ボタンを押します。

保存条件
 ○ 保存する ● 保存先を指定する 参照
☑テストファイル名をプリフィックスにする
シーケンス番号 開始値 1 - 最小桁数 3 -
□定期保存
✓ テスト終了時に保存 〇K

<Step 28>



<Step 29>

「加振力チェック」を選択し、「供試品質量:10[kg]」を入力し、[OK]ボタンを押します。



<Step 30>

これで定義が完了です。

ファイル(F) テスト定義(T) 実行操作(P) 編集(F) 表示(V) ウィンドウ(W) オプション(O) ヘルプ(H)	
	_
Name <	ト
日標 レベル 応答 ドライブ Drive Limit Alarm Abort ECO	
テスト定義 目標グラフ テスト定義 三	
Construint デストを装得線 加速度 10.0068 m/s2 rms 注意の変更 1/0 モジュール構成 運度 7.037e-3 m/s rms 変位 2.840e-2 mm rms 変位 1 0.00 1 0.00 1.088e-3 (m/s)2/Hz 2 100.00 0.00 dB/octave 1 10.00 1.008e-3 (m/s)2/Hz 2 100.00 0.00 dB/octave 1 100.00 0.00 dB/octave トレランス 中断上段(dB) 中断市段(dB) 中断市段電磁(Hz) 警告上段(dB) 警告下段(dB) 1 10:00 -6.00 0.00 1 10:02 -6.00 0.00 1 10:02 -3.00 1 10:02 -3.00 1 10:02 -3.00 1 10:02 -3.00 1 10:02 -3.00 1 10:0	
テスト定義完了 NUM 2019/04/05 20:40:1	.5

<テストの保存>

<Step 1>

[定義保存] ボタンを押します。



<Step 2>

ファイル名を入力し、[保存]ボタンを押します。



<テストの実行>

<Step 1>

[実行開始] ボタンを押します。

C:¥Users¥imv¥Documents¥test0203.ran2 - K2,	
目標 レベル 応答 dB	ドライブ Drive Limit Alarm Abort ECO
アスト定義 目標グラフ アスト定義 アスト定義情報 アスト定義情報 アスト定義情報 アスト定義情報 ジェスト之情報 ごの変更 加振システム情報 定義の変更 ガノ目の 定義の変更 ガノ目の 定義の変更 ガリ目標 定義の通知 ブノ目の 定義の所除 シカチャネル ごっク保存条件 セーフティチェック 」 振幅確率密度分析 1	ブレイクボイントPSD レベルノ傾ぎ 10.0008 m/s² rms 変位 2.840e-2 mm rms ブレイクボイントPSD ブレイクボイントPSD No.< 周波数(Hz) レベルノ傾ぎ 1 10.00 1.088e-3 2 100.00 6.00 3 1000.00 0.00 トレランス 中断下限(dB) 中断許容幅(Hz) 警告上限(dB) 6.00 -6.00 0.00 4.00 3.00 -3.00 拡張トレランス(0件) 0.00 1.00
	r m ・ 2019/ 4/ 5 20:40:10 テスト定義を完了しました。 2019/ 4/ 5 20:40:10 必要加版力 [O.8406 kN rms]
	NUM 2019/04/05 20:42:49

<Step 2>

[加振開始] ボタンを押します。

[加振開始] ボタンを押すと、初期ループチェック、初期イコライゼーションが自動的に行われ、 初期加振レベル(この例では-10dB)で試験が実施されます。

🙆 C:¥Users ファイル(F)	s¥IMV¥Documents¥te) テスト定義(T) 実行	est0203.ran2 - K2/Random 行操作(P) 編集(E) 表示(V) ウィン	ドウ(W) オプション(0) ヘルプ(F	+)			• 22 •	Δ
新規作成	前易定義 崩<						加振再開	
目標 3.1 m/	1644 -10.1 s ² rms	応答 ドライブ 00 0.0 0 dB m/st rms mV	テスト経過時間 残り 0.0 0:00:00 0:01 ms	.00 Drive	Limit Alarm	Abort ECO		
次の定義	目標・応答グラフ PSD[目標・応答 望 望 副 1 1 1 9	_ 実行ステータス う 音 ユ 音 ☆ ☆ 図 画				レベル -1	0.00	
定義の変更	0.10 (m/s²)²/Hz			□ 0.0 ■ 目標 3.1644	m/s² rms m/s² rms	● ● ● ● ●	d田 復 2.00	
定義の追加	1.000e-2			 警告 上限 警告 下限 中断 上限 中断 下限 		1		
定義の削除	1.000e-3					/	7	
OFF 末定義状態	1.000e-4				初期加振 表示され	レベルが ます。		
	1.000e-5					· •		
	1.000e-6 10.0Hz	100.0	1000.0					
加坡開始待ち					NUM	2013/06/24 15	0:17:47	

<Step 3>

初期イコライゼーションが終了すると、初期加振レベル(この例では-10dB)での加振が行われます。 加振レベルアップボタンを押して、加振レベルを 0dB にします。



<Step 4>

加振レベルが 0dB になると、テスト時間の計時が始まります。



<Step 5>

テスト時間が満了するとテストが終了します。

[実行終了] ボタンを押すと、テスト定義モードに戻ります。

ţ.
🐮 test0203.ran2 - K2/Random 📃 💿 🐹
ファイル(F) テスト定義(T) 実行操作(P) 編集(E) 表示(V) ウィンドウ(W) オブション(O) ヘルプ(H)
新規作成 私馬定義 和 「 和 「 本 」 本 「 本 」 本 「 本 」 本 」 本 「 本 」 本 」 本 、 本 、 本 、
目標 レベル 応答 ドライブ テスト経過時間 残り Drive Limit Alarm Abort ECO 10.0068 0.00 10.0883 35.1 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0
目標・応答グラフ 実行ステータス レベル PSDE目標・応答 ローローローローローローローローローローローローローローローローローローロー
1.000e-1 注意の色加 1.000e-1 1.0
1.000e-2 注意の時時
0万万万 末左差状態
1.000e-4
1.000e-5 10.0 Hz 100.0 1000.0
加振終了(試驗時間満了) NUM SCRL 2013/06/24 15:49:05

3.2 簡易定義

簡易定義モードは、RANDOM 試験をより簡単に定義するモードです。

<例題>

下記のようなランダム試験を行うことを考えます。

[目標パターン]



10[Hz]から1000[Hz]までの上図のような形をした10[(m/s²)rms]のPSDとします。

[試験時間]

1分

[使用するセンサ等の情報]

圧電型の加速度ピックアップを1つ使用します。

使用する K2 ハードウェアの入力端子:モジュール ID 0 の Ch1

チャネル名: ch1.、 感度: 3pC/(m/s²)、

なお、加振システムの定格等の情報はすでに加振システム情報(この例では「System1」)に登録 されているものとします。

[供試品等の情報]

供試品質量:10[kg]
<操作手順>

<Step 1>

[簡易定義] ボタンを押します。



<Step 2>

「加振システム情報:System1」を選択し、周波数レンジを「1000Hz」に設定します。

								8
ing / / Jan Hang System 1 1000.00 リライン数 Re奇間 時間指定	• Hz • (delta f =	Hz)	00 🐳 dB					
出力レベル -1(PSD定義(P) カチャネル	J.UU 🗟 dB レベ 「トレランス定義(
出カレベル -1(PSD定義(P) カチャネル No. チャネル名	J.UU 🗟 dB レベ トレランス定義 割当	入力感度	לזפתג	極性 種別	rms監視 PS	SD監視 リミット	入力環境参照(0) 注意的(A)	

```
<Step 3>
```

制御ライン数を「400」に設定します。

易定義		Ĭ	9					?
加振システム情報 [System] 加速数レンジ 1000.00 加速数レンジ 1000.00 加速5イン数 400 構築時間 時間指定 可期出力レベル -10 PSD定義(P) 入力チャネル	Hz (delta f = 00 ⊕ dB L FL527,2€	2.50 Hz) 一 ペルレ物成値 二 第(1)…	2.00 k dB					
No. チャネル名	割当	入力感度	λ <i>カ</i> 9イブ	種性 種別	rms監視 PSD	監視 リミット	入力環境参照(D) 追加(A) 変更(C) 育財除(D)	ок + +2ти

<Step 4>

試験時間を「1分(60秒)」に設定し、 [PSD 定義ボタン」を押します。

簡易定義						?
加振システム情報 System1 周波数レンジ 1000.00 制御ライン数 400 記録時間 時間指定 初期出力レベル -10. PSD定義(P) 入力チャネル	 Hz (deita f 2.50 Hz 0:01:00 → 00 → dB レベル増減値 トレランス定義(T)_) 2.00 🚖 dB				
No. チャネル名	割当 入力感度	入力タイプ	種性 種別 rms監護	現 PSD監視 リミット	入力環境参照(I) 追加(A)	
					変更(C) 削除(D)	OK

<Step 5>

「レベル」を選択し、「周波数:10[Hz]、レベル:1[(m/s²)²/Hz]」を入力し、[追加] ボタンを 押します。



<Step 6>

「傾き」を選択し、「傾きの単位」を「dB/octave」にし、「周波数:100[Hz]、傾き:6[dB/octave]」 を入力し、[追加] ボタンを押します。

ブレイクポイントPSI	D定義		8 💌
周波数(Hz)	レベル / 傾き		
10.00 傾きの単位 dB/ ゴレイウボイル	1.0 (m/s2)2/Hz	m/s ² rms	rms(直変更(<u>B</u>)
周波裝	t 100.00 🚔 Hz	iB加(A)	
◎ レベル ● 傾き	6.0 dB/octave	変更()	OK キャンセル

<Step 7>

同様に、「傾き」を選択し、「傾きの単位」を「dB/octave」にし、「周波数:1000[Hz]、傾き:0[dB/octave]」を入力し、[追加]ボタンを押します。



<Step 8>

[rms 値変更] ボタンを押します。

ブレイクポイントPS	D定義		? 💌
周波英数(H2) 10.00 100.00 1000 00	レベル / 検討さ 1.0 (m/s)¥/Hz 5.0 dB/octave 0.0 dB/octave	1000.0 (m/s²)²/Hz 100.0 10.0 1.0 0.10 0.0Hz 100.0	1000.0
傾きの単位 dB, - ブレイクボイント - 周波数 ● レベル ● 傾き	/octave ▼ 削除(D) 数 1000.00 ← Hz 〒 0.0 ← dB/oc	303.1145 m/s² rms rms(道家 道劢(A) tave 変更(C) OK	₹ 更(B

<Step 9>

「新 rms 値」を選択し、「新 rms 値: 10[m/s² rms]」を入力し、 [OK] ボタンを押します。



<Step 10>

[OK] ボタンを押します。

ブレイクポイントPSD定	義			? 💌
周];族技(H2) 10.00 100.00 1000.00	レベル / 傾き 1.088e-3 (m/sů)t/Hz 5.0 dB/octave 0.0 dB/octave	1.0 (m/sz)2/Hz 0.10 1.000e-2 1.000e-3 1.000e-4 10.0 Hz	100.0	
 (植きの単位 dB/octa づレイクポイント 周波数 ○ レベル ◎ 傾き 	ave 肖明余(D) 1000.00 中 Hz 0.0 中 dB/o	10.0 m/s² rms 追加(<u>A</u>) ctave 変更(<u>C</u>)	OK	変更(B) キャンセル

```
<Step 11>
```

[トレランス定義] ボタンを押します。

簡易定義		? <mark>×</mark>
加振システム情報 System1 周波数レンジ 1000.00 申請 + Hz 制御ライン数 400 (delta f = 2.50 Hば酸時間 時間指定 0:01:00 ⊕ 初期出力レベル -10.00 ⊕ dB PSD定義(P) トレランス定義(T)	1.0 (m/st)2/Hz 0.10 1.000e-2 1.000e-3 1.000e-4 10.0Hz 100.0 1000.0	
No. チャネル名 割当 入力感度 入力タイプ	極性 種別 rms監視 PSD監視 リミット 入力環境参照() 道加(A) 変更(C) 肖形余(D)	 キャンセル

<Step 12>

[OK] ボタンを押します。

レランス定義				-?- - ×
☑ 警告ラインを定義	まする 📝 下限ラインを	使用する		ОК
	上限レベル	下限レベル	許容幅	キャンセル
中断チェック	6.00 🚔 dB	-6.00 🚔 dB	0.00 🚔 Hz	詳細定義(D) >>
警告チェック	3.00 🚔 dB	-3.00 🚔 dB	0.00 🔷 Hz	

Ē

<Step 13>

入力チャネルの [追加] ボタンを押します。

葡易定義		? 🔀
加振システム情報 System 1 周波数レンジ 1000.00 ・ Hz 制御ライン数 400 ・ (delta f = 2.50 Hz) 試験時間 時間指定 ・ 0:01:00 ÷ 初期出カレベル -10.00 ÷ dB レベル増減値 2.00 ÷ dB PSD定義(P) トレランス定義(T) 入力チャネル	1.0 (m/s2)2/Hz 0.10 1.000e-2 1.000e-3 1.000e-4 1.000e-5 10.0Hz 100.0 1000.0	
No. チャネル名 割当 入力感度 入力タイプ	極性種別 rms監視 PSD監視 Uミット 注意加(A)… 変更(C)… 育 ¹ 除(D)	0K キャンセル

<Step 14>

以下のように設定し、 [OK] ボタンを押します。

「チャネル名: ch1」、「モジュール ID: 000」、「Ch: Ch1」、「入力感度: 3.0pC/(m/s²)」、 「入力チャネル種別:制御」

入力チャネル要素		? 💌
~ 入力チャネル情報		ОК
チャネル名 ch1 モジュールID 000 ▼ Ch Ch1 ▼	極性 💿 正 💿 負	キャンセル
物理量 加速度 → 入力タイプ チャージ入力 (1 mV/pC) →	校正解除(R)	詳細定義(D)>>
入力感度 3.0 🌪 pC/(m/s1)	TEDS接続(E)	
入力チャネル種別 制御 →		
	\	
	<u> </u>	
	「入力タイプ:チャ	マージ入力」
	になっていることを	と確認してく
	たさい。	

```
<Step 15>
```

[OK] ボタンを押します。

簡易定義							? X
加振システム情報 System1 周波数レンジ 1000.00 ・ F 制御ライン数 400 ・ (del)	Hz Hz (Hz)	1.00	1.0 (m/sz)z/Hz 0.10 10e-2				
試験時間 時間指定 ↓ 初期出力レベル -10.00 → dE PSD定義(P)_ トレラ、 入力チャネル No. チャネル名 割当	0:01:00 💭 3 レベル増減値 2.0 ンス定義() 4 入力感度	□ ▲ dB 1.00 入力タイプ	10e-4 10e-5 10.0Hz 極性 種類	时 rms監視	100.0 PSD監視 リミット	1000.0	
1 ch1 000	-Ch1 3.0 pG/(m/st)	チャージ人力 (1 mV/	DC) 止 制的	dp		人力環境参照(D 這加(A) 変更(C) 肖耶(D) 制御 →	OK キャンセル

<Step 16>

セーフティチェックを選択し、 [定義の変更] ボタンを押します。



<Step 17>

「加振力チェック」を選択し、「供試品質量:10[kg]」を入力し、[OK]ボタンを押します。



<Step 18>

これで定義が完了です。

🔛 新規テスト定義 - K2/Random							• 🗙
ファイル(E) テスト定義(I) 実行操作(P) 編集	i(E) 表示(⊻) ウィンドウ(W) オプション(<u>0</u>) へ	リレプ(圧)				
新規作成 簡易定義 間< 定義保存	「一夕保存 印刷 プレビ		イック 実行開始 実	行終了 加振開始	▲ 再実行	中止 -時停止	加振再開
	S ドライブ mV rms		Dri	ve Limit	Alarm A	bort ECO	
テスト定義 目標グラフ テスト定義 1					x		
	周波数範囲 加振力チェック 供説品質量 テーブル質量 治具質量 その他質量 可動部質量 合計質量	なし あり 10.0 kg 0.0 kg 0.0 kg 0.0 kg 74.0 kg 84.0 kg					
	2019/ 4/ 5 21:10:00 デ: 2019/ 4/ 5 21:10:00 必	スト定義を完了しまし: 要加振力 [0.8406 kN	te. rms]				
					NUM	2010/04/05 21:	10.10

<テストの保存>

<Step 1>

[定義保存] ボタンを押します。



<Step 2>

ファイル名を入力し、[保存]ボタンを押します。



<テストの実行>

<Step 1>

[実行開始] ボタンを押します。



<Step 2>

[加振開始] ボタンを押します。

[加振開始] ボタンを押すと、初期ループチェック、初期イコライゼーションが自動的に行われ、 初期加振レベル(この例では-10dB)で試験が実施されます。

# test0204.ran2 - K2/Random ファイリ(と) テアトな差(1) また場(に) 表示(い) ウィンドウ(い) オブション(い) ヘリブ(い)	
10(1) ジベイ とき(1) ズイスま(1) (1) (1) (1) (1) ジレン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
目標 レベル 応答 ドライブ テスト経過時間 列リ Drive 3.1644 -10.00 0.0 0.0 0:00:00 0:01:00 ● m/s2 ras dB m/s2 ras mV ras mV ras ● ●	Limit Alarm Abort ECO
目標・応答グラフ 実行ステータス またの定む このごない ごのごない ごた気の空む ごた気のごむ ごた気のごむ ごた気のごむ ごた気のごむ ごた気のごむ ごた気のごむ ごたうの ごたうの	▲
, oyocum, chi (odd onr), oʻo myoʻ ma	初期加振レベルが 表示されます。

<Step 3>

初期イコライゼーションが終了すると、初期加振レベル(この例では-10dB)での加振が 行われます。

[加振レベルアップ] ボタンを押して、加振レベルを 0dB にします。



<Step 4>

加振レベルが 0dB になると、テスト時間の計時が始まります。



<Step 5>

テスト時間が満了するとテストが終了します。

[実行終了] ボタンを押すと、テスト定義モードに戻ります。

								Ĵ)		
🔛 test020	14.ran2 - K2/F	landom									• *
ファイル(E	:) テスト定義	ŧ(工) 実行損	¥作(P) 編集(E) 表示()	<u>()</u> ウィンドウ(<u>W</u>)	オプション(<u>0</u>)	ヘルプ(圧)					1
新規作成	簡易定義	M<		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		東行開始	実行終了	ト	▲ 再実行		加振再開
目# 10. m	≣ 0068 /s² ms	レベル <mark>0.00</mark> dE	応答 10.0159 m/s² rms	ドライブ テ 34.1 mV rms	スト経過時間 0:01:00	残り 0:00 :	00 Drive	Limit	Alarm	Abort ECO	
次の定義	目標·応答 PSDE目稿 ♀♀♀□↑	グラフ 【・応答】 All Q, M	実行ステータス								0.00
定義の空更	1.0 (m/s²)²/Hz					■■ 応答 10. ■■ 目標	0159 1	m/s² rms	10 増減	۵. E
定義の追加	1.000e-1			Mulum	nt linn dan san an a	11-11	10. 	0068 1 上限 下限 上限 下限	m/s² rms		2.00
定義の削除	1.000e-2										
0 F F 未定義状態	1.000e-3										
	1.000e-4										
	1.000e-5 10.0) Hz	1. 1.	00.0		1000.0					
	H II R								NUM	2013/06/25 10):22:11
								-			

第4章 テストの定義

4.1 概要

本システムでは、ある試験を実施するのに必要な情報の一式を「テスト」と呼びます。

ある試験を実行するには、まずその試験を実施するための「テスト」を定義することが必要です。 本章では、この「テスト」の定義の各項目について説明します。

「テスト」定義の実体は、Table4-1の情報を順に設定することです。

Iduic.+-I ノハド僅加こ足我, J 同報					
テスト種別	ランダム				
設定情報					
(1) I/O モジュール構成	0				
(2) 加振システム情報	0				
(3) 基本・制御条件	0				
(4) 加振システム設定	0				
(5) 制御目標	0				
(6) 入力チャネル	0				
(7) データ保存条件	0				
(8) セーフティチェック	0				
(9) 振幅確率密度分析	\bigtriangleup				
(10) 補助出力	\bigtriangleup				

Table.4-1 テスト種別と定義する情報

○:必ず設定しなければならない情報
 △:必要に応じて設定する情報

定義が完了した「テスト」の情報一式は、これを所定の形式のファイル「テストファイル」として、 格納することができます。

ー旦定義した「テスト」の情報が「テストファイル」として格納してある場合には、そのファイルを ロードしてくるだけで、試験の実施が可能です。

4.2 基本·制御条件

K2 コントローラの制御条件を設定します。

基本·制御条件	×
周波数レンジ 2000.00 → Hz 制御ライン数 400 → 最高観測周波数 2000.00 ÷ Hz OK キャンセル	
制御単位 加速度 参照 平均化パラメータ M 4 € 8 120 DOF	
イコライゼーションモード 標準	
 □ 自動開始 出力停止遷移時間 500.0 ♀ ms ☑ 観測周波数を目標周波数範囲のみとする 	

4.2.1 周波数レンジ

(1) 意味

スペクトル分析の周波数レンジを指定します。

再現すべき目標 PSD に含まれる周波数成分を包含するよう、適切な値を設定してください。 使用している入力チャネル数等の兼ね合いもありますが、本項目の設定値が大きすぎる場合に は、CPU の能力限界によって、リアルタイム動作ができなくなることがあります。その場合に は、設定値を小さくする等の対策を施してください。

なお、サンプリング周波数 fsは、周波数レンジ fmax と次の関係で結ばれています;

 $f_s = 2.56 f_{max}$

4.2.2 制御ライン数

(1) 意味

スペクトル分析の分解能を指定します。

スペクトル分析の分解能はライン数 L で指定します。

本システムでは、ライン数Lはスペクトル分析のポイント数Nと、

L = N / 2.56

の関係があります。

制御フレーム分のNポイントの波形データをスペクトル分析すると、周波数領域のN/2 ライン 分の複素スペクトルデータに変換されます。ライン数とは、このN/2 ライン分の複素スペクトル データのうち、アンチエイリアシングフィルタの特性を考慮して、(低周波側から)何ライン目 までのデータを制御実施上の有効データとするかを規定したものです。

また、周波数分解能 Δf は、次のように決まります;

 $\Delta f = f_{max} / L (= f_s / N)$

<ライン数の選択基準>

ライン数の選択は、制御すべき被制御系の伝達特性に合わせて選択してください。

制御を成功させるには、被制御系のインパルス応答の大部分が設定した制御フレームの中に 収まっていることが必要です。

制御の効果が思わしくない場合には、ライン数の設定を1段階大きくしてみてください。 しかし、不必要に大きなライン数設定には、有利な点は何もありません。

4.2.3 最高観測周波数

(1) 意味

入力チャネルで観測する周波数の上限値を指定します。 デフォルトは周波数レンジで設定した周波数になります。

4.2.4 制御単位

(1) 意味

K2 コントローラが制御対象とする物理量(制御量)の単位を設定します。

制御単位が、テストを定義する上での単位になります。

加振システム情報に「その他の制御量」の定格情報を設定した場合のみ、「その他の制御量」 で設定した単位が制御単位として追加されます。

4.2.5 平均化パラメータ

(1) 意味

スペクトル推定の正確さ(平均操作)の度合いを示す「自由度」を指定します。

ランダム信号を分析する場合、1回のFFT分析によって得られるスペクトルデータは非常に大きなバラツキを含んでいるので、正確にスペクトル推定を行うには、平均操作が不可欠でです。 なぜなら、ランダム信号のスペクトル分析には次のような特徴があるからです。

- 不規則信号のスペクトル分析データは真値とみなしえるものではなく、一定の確率的 な性格を帯びた推定値にすぎない。
- ② その推定値としての確からしさ(信頼度)は、「自由度」によって表わされる。自由 度が大きい程、その推定値の信頼度は高い。

「自由度」は、次のパラメータで指定します。

① ループあたり平均回数 M

制御ループ1ループあたりの応答分析を行うフレーム数を指定します。

② ループ加重平均パラメータ E

制御ループ毎に得られる応答スペクトルデータを加重平均するさいのパラメータです。 上記 M と E の値が決まると、応答分析の自由度 K (DOF)が決まります。

Kの値は、

K = 2M(2E - 1)

によって計算されます。安定した制御系を形成するためには、Kの値は大きい方がよく、目安と して

K > 100

となるよう、MとEの値を決定されることをお勧めします。ただし、あまり多きな値にすると 制御速度(追従性)が遅くなるのでご注意ください。

4.2.6 イコライゼーションモード

(1) 意味

制御運転開始(ホワイトノイズ様出力開始)から、応答スペクトルが目標スペクトルに(トレ ランスの範囲で)一致し、テスト経過時間の計時が始まるまでの初期イコライゼーション段階で の制御速度を指定します。

1. 速い

速い応答速度で制御を行うことを設定します。 剛性の高い安定した供試体等には'速い'を指定することも適切な場合もあります。

2. 標準

想定される一般的な状況において、適切と思われる制御速度を設定します。 特別の判断に基づく場合を除いては、通常、標準を設定してください。

3. 遅い

遅い応答速度で制御を行うことを設定します。

非線形的な応答(例えば、加振レベルが変化すると異なる特性を示す等)がみられる 供試体の場合には'遅い'を選択することが有効である場合があります。

4. 数値指定(または詳細設定ボタン)

イコライゼーションモードの各パラメータは、 '速い'、 '標準'、 '遅い' におい て適切に設定していますが、この '数値指定'は極めて制御困難な供試体等の試験を行 う際に、各制御パラメータを微調整するために設けられています。

なお、本項目の影響は、冒頭に述べたように初期イコライゼーション段階において顕著に現れ ますが、計時開始後のテスト実施中にも制御パラメータとしての本項設定値は有効です。

4.2.7 ループチェック

(1) 意味

ループチェック機能による制御運転時における制御ループの異常監視実施等の判断基準の厳し さを指定します。

ループチェックが行われるのは、次の2つの動作時です;

- I. 初期測定時
- Ⅱ. 制御運転中

初期測定時のループチェックは、まず測定に先立ち、加振器情報の「初期出力電圧」として指 定されたレベルのホワイトノイズ様出力信号を出力して制御ループの異常を調べ、それが問題な ければ、引続き実行される制御運転中にも常に異常監視を行うという形で実施されます。

本項目では、ループチェック実施時の異常検知の判断基準を、次の4段階の中から選択設定します;

1. 厳しい

最も厳しい判断基準を設定します。 線形性の良好な供試体の場合に用いることができます。

2. 標準

通常予想される程度の非線形性を許容する判断基準を設定します。

3. 緩い

かなり大きな非線形性を許容する判断基準を設定します。

4. 数値指定(または詳細設定ボタン)

ループチェックの各パラメータは、'厳しい'、'標準'、'緩い'において適切に 設定していますが、どうしてもループチェックをパスできない場合には、'数値指定' で各パラメータを微調整してください。

ループチェック	—
	🔘 数値指定
環境ノイズの上限値	40.0 📩 %
初期加振中の伝達率変化チェック値	70.0 🔶 %
テスト実行中の伝達率変化チェック値	50.0 🔶 🕺
オーバーロードチェック値	43.50 🌲 🕺
(フルスケールは	対するrmsの比率)
OK =	キャンセル

4.2.7.1 環境ノイズの上限値

(1) 意味

本項目は、初期測定時に測定する応答に対する環境ノイズ(暗雑音)の比率の許容上限を 指定するものです。

測定した環境ノイズが本指定値を超えていれば、試験を中断します。

4.2.7.2 初期加振中の伝達率変化チェック値

(1) 意味

本項目は、初期測定時又は初期イコライゼーション時の伝達率変化量に対する許容値を 指定するものです。

伝達率変化量が本指定値を超えた場合には、試験を中断します。

4.2.7.3 テスト実行中の伝達率変化チェック値

(1) 意味

本項目は、本加振中の伝達率変化量に対する許容値を指定するものです。 伝達率変化率量が本指定値を超えた場合には、試験を中断します。

4.2.7.4 オーバーロードチェック値

(1) 意味

本項目は、入力信号がある程度入力レンジをオーバーしても試験を続行するようにするた めのものです。常時、入力信号が入力レンジをオーバーしている場合は正確な制御や計測は 行えませんので注意してください。

4.2.8 試験時間

(1) 意味

試験実施時間を指定します。

すなわち、システムは試験開始後ここに指定された時間の経過があった時点で、自動的に信号 出力を停止します。

< 無限の指定 >

試験時間を指定したくないときは、 '無限'を選択してください。

この場合には、保護機能による中断の発動を除いては、[中止]ボタンの押下があるまで 運転が継続されます。

< 時間指定 >

「時間」のデータをh,「分」のデータをm,「秒」のデータをsと表わすとき、

hhh:mm:ss

の形でデータを入力します。このとき、「秒」→「分」等の換算はシステムが自動的に 行います。

- (例 1) 「10: 20: 30」の入力は「10時間 20分 30秒」を意味します。
- (例 2) 「50:0」の入力は「50分」を意味します。
- (例 3) 「1000」の入力は「16 分 40 秒」を意味します。

4.2.9 初期出力レベル

(1) 意味

指定された目標スペクトルによる振動試験を実施する前に、より低い振動レベルで目標に相似 のスペクトルを実現し、供試体や振動試験機の様子をみる必要がある場合があります(貴重な供 試体、大型加振システムの場合等)。

このような、最初の実現の目標となる低レベルの振動のことを「初期レベル」と呼ぶことにし、 本項目ではこの「初期レベル」の設定を行います。

初期レベルの指定は、目標スペクトルのレベルを基準(0 dB)としたときのレベル比(dB 値) を指定する、という形で実施します。

加振レベルの設定変更(0 dB 以下)は、実加振の試験実施中にも随時実施できるのですが、本 項目にあらかじめ必要値を設定しておけば、「うっかり初めから 0 dB で加振してしまった」と いったミスが防げるはずです。この fool-proofの意味を除けば(加振レベルはいつでも変更でき るわけですから)、本項目には余り大きな意味はありません。 <運転時における加振レベルの変更>

設定されている加振レベルの変更は、所定のボタンをマウスでクリックすることで実現でき ます。この場合、矢印キーの押下1回毎に、指定されている「増減値」分だけレベルが増加 (減少)します。

4.2.10 レベル増減値

(1) 意味

加振レベルの変更を行う際の増減値のことです。加振中にも、所定のダイアログボックスを 開くことで変更することができます。

4.2.11 自動開始

(1) 意味

初期レベルに 0dB 以下の値を設定した場合に、指定した初期レベルから 0dB までのレベル変 化を、自動的に行わせることを「自動開始」呼びます。本項目は、自動開始を実施するか否かの 選択をするものです。なお、初期レベルに 0dB を設定した場合は、本項目を選択することはで きません。

自動開始を実施する場合、本ボタンを選択(チェックボックスに×印を付ける)してくださ い。そして、レベルが増加する時間間隔と増加レベルを指定してください。ここに指定した時間 が経過する毎に、指定した分だけレベル上昇が自動的に行われ、レベルが0dBになるまで、こ の動作がくり返されます。

4.2.12 出力停止遷移時間

(1) 意味

実加振のドライブ出力中において、"加振中止"の指示により、ドライブ出力動作を中断させることができます。また、「中断レベル」を越える応答の検出により、ドライブ出力動作が自動的に中断される場合があります。

しかし、ドライブ出力を突然に断ち切ることは危険であり、一定時間をかけて出力レベルをゼ ロに近づける動作を行わせることが適切です。

この出力レベル変化時間のことを「出力停止遷移時間」(または「シャットダウンタイム」) と呼び、本項目はこれを指定するためのものです。

逆に、ドライブ出力動作を開始する場合にも同様のことが言えるので、本システムではドライ ブ出力開始時にも、本項目で指定された時間をかけてフルレベル出力動作に入る動作仕様として います。

4.2.13 レベルスケジューリング

(1) 意味

加振レベルをスケジュール化して試験を行います。

レベルスケジュールでの各スケジュール項目では、加振レベル/加振時間/トレランスを設定します。

加振レベルやテスト時間は、レベルスケジューリングでの設定が優先されます。そのため、レ ベルスケジューリングが定義されると「初期レベル」、「テスト時間」、「自動開始」の各項目 は定義できなくなり、先に定義されていても無効となります。

レベルスケジュールでのテスト時間は、各スケジュール項目の時間の合計となります。

なお、SOR/ROR 試験の時は、本項目を定義することができません。

また、レベルスケジューリングは必要がなければ、定義しなくても構いません。

[定義]:レベルスケジューリングを定義または修正します。

レベルスケジュールを定義するダイアログボックスが現れます。

[削除]:レベルスケジューリングの定義を削除します。

<各スケジュール項目の定義>

以下のボタンを使用することにより、各スケジュール項目の登録を行います。

レベルスケ	ジュール			? 💌
No. U 2 3 4 5	ベリレ(dB) -20.00 -6.00 -10.00 0.00 -15.00	時間 0:10:00 1:00:00 0:30:00 2:00:00 0:45:00	トレランス拡大(dB) 0.00 1.00 0.00 6.00	OK 削除(D) 合計時間
レベル 時間 トレランス	又拡大	-20.00	dB 変更(C 追加(A dB	4:25:00

[追加]:新たなスケジュール項目を登録します。

レベルや時間等の設定を行い、本ボタンを押下すると、枠内に当該値が表示 され、スケジュール項目が登録されます。

- [変更]:既に登録されたスケジュール項目の内容を変更します。 変更対象のスケジュール項目を(マウスなどで)選択し、対象箇所の変更を 行い、本ボタンを押下します。
- [削除]:既に登録されたスケジュール項目を削除します。 削除対象のスケジュール項目を(マウスなどで)選択し、本ボタンを押下し ます。

4.2.13.1 レベル

(1) 意味

加振レベルを指定します。

加振レベルは、「PSD 定義」で指定した目標 PSD に対する相対レベルで指定します。

4.2.13.2 時間

(1) 意味

加振時間を指定します。

時間は、「テスト時間」の'時間指定'と同じ方法で指定します。

4.2.13.3 トレランス拡大

(1) 意味

トレランスを指定します。

トレランスは、「トレランス定義」で指定したトレランスに対する相対レベルで指定しま す。

例えば、低い加振レベルではノイズが多くトレランスの幅を広げたい等のことがあれば、 本指定によってトレランスを拡大してください。

なお、0dBを指定すると、トレランスは「トレランス定義」で指定した値と同じ値になります。

4.2.14 観測周波数を目標周波数範囲のみとする

(1) 意味

観測周波数を目標周波数範囲(※)のみに制限するか否かを指定します。

"観測周波数を目標周波数範囲のみとする"を選択した場合は、rms 値を計算する周波数範囲 やグラフデータが有効な周波数範囲は目標周波数範囲のみになり、それ以外のスペクトルデータ はゼロデータになります。

なお、標準定義では、"観測周波数を目標周波数範囲のみにする"の設定になっています。 (※)制御目標最低周波数(目標 PSD の低周波側の端点の周波数)

~ 制御目標最高周波数(目標 PSD の高周波側の端点の周波数)

4.2.15 加振中に移行する前に一時停止する

(1) 意味

加振開始すると徐々に出力を上げていきながら、応答スペクトルを目標スペクトルに近付けていき、目標スペクトルに合致するとステータスは「加振中」となります。

本項をチェックするとこの「加振中」になる瞬間に一時停止状態となり出力を停止します。

4.3 加振システム設定

制御の加振・出力系に関することを設定します。

加振システム設定	
初期出力電圧 30.0 ÷ mV rms OK キャンセル	
ークリッピング	
 ● ソフト・クリッピング (制御性能に影響を与えず、出力電圧のビーク値を小さくできる) ビーク電圧制限 標準 3.0 = σ 	
○クレストファクタによるハード・クリッピング	
Otal	
出力電圧制限値 10000.0 🚔 mV	
アボート比率 50.0 🔹 %	
HPF 使用しない V	

4.3.1 初期出力電圧

(1) 意味

「初期出力電圧」とは、制御実施時に加振機に対して最初に出力する電圧のことを指します。 ドライブが停止している状態から加振する場合は、常にこのドライブ電圧から制御を始めます。 設定値は、電圧値を[mV]単位で rms 値によって設定します。初期出力電圧を指定しない場合 は、加振システム情報に登録された、初期出力電圧値(Vrms) が自動的に設定されます。

4.3.2 クリッピング

(1) 意味

出力チャネルで行う「クリッピング」の実施の条件を設定します。

クリッピング指定は、下記3種の方法のいずれかで行います。

- ・ソフト・クリッピング
- ・クレストファクタによるハード・クリッピング
- ・電圧値によるクリッピング

本システムでは、電圧値によるクリッピングは必ず指定しなければなりませんが、クレストファ クタによるクリッピングは、必要がなければ、指定しなくてもかまいません。本システムでは、 「ソフト・クリッピング」が、通常の使い方です。

注)初期出力電圧は、ご使用の加振機に適した値を設定してください。

4.3.2.1 クレストファクタによるクリッピング

(1) 意味

「クレストファクタによるクリッピング」の実施・非実施を設定します。

「クレストファクタによるクリッピング」を実施する場合は、出力信号の標準偏差 σ に 対する相対比でクリッピングレベルを指定します。

1) ソフト・クリッピング

本機能は、オプションです。

制御性能に影響を与えず、クリッピング処理を実施します。

詳細は、"ソフト・クリッピング オプション取扱説明書"を参照ください。

- クレストファクタによるハード・クリッピング 元のドライブ信号の周波数成分にいくらかの変化を与えるため、振動の PSD 制御の 精度に影響が出る可能性があります。
- 3) なし

クレストファクタによるクリッピングを実施しません。

4.3.2.2 出力電圧制限値

(1) 意味

システムが出力する最大の電圧値を設定します。

本項目で指定した電圧レベルが、電圧値によるクリッピングレベルになります。 出力チャネルが、この許容電圧値を上回る電圧信号を出力しようとした場合、ドライブ信 号にクリッピング処理を施します。

4.3.2.3 アボート比率

本システムでは、電圧値によるクリッピングのみによる設定を標準としています。 電圧値によるクリッピングが行われる場合、許容電圧に近いレベルの出力時には、ほとん どの信号がクリッピングを受けてしまいます。クリッピング処理の実施はドライブ信号スペ クトルの変形を意味しますから、クリッピング処理はスペクトル制御性能の低下を招くこと になります。

安全のため、本システムでは、クリッピングを行った出力信号のクレストファクタが、あ る一定の値より小さくなったときに、運転を停止するという動作を行います。

アボート電圧[mV_{ms}]=アボート比率×出力電圧制限値[mV_{0-p}] で規定されます。

⁽¹⁾ 意味

4.3.3 HPF (ハイパスフィルタ)

(1) 意味

本システムの特徴的な機能のひとつである「大振幅発生回避機能」を実現するための具体的機 構である、ドライブ信号出力回路へのハイパスフィルタの挿入・非挿入を指定するための項目で す。

ハイパスフィルタの使用・不使用、使用の場合のカットオフ周波数 fc の設定について、次の 選択が可能です。

・使用しない

ハイパスフィルタを使用しないという選択を意味します。

・自動設定

ハイパスフィルタを使用し、そのカットオフ周波数 fc の設定を本システムが下記の<選択基準>に基づいて、自動判断して実施するという選択を意味します。

・数値設定

ハイパスフィルタを使用し、fc を任意に設定することを意味します。

<選択基準>

カットオフ周波数 fc の選択基準としては、制御目標最低周波数(目標 PSD の低周波側の 端点の周波数) f edgeL と周波数分解能 Δf との関係が、およそ

 $fc = f edgeL + 0.5 \Delta f$ 程度

となるようにするのが適切です。

ただし、 $f edgeL \ge 5 \Delta f$ になる場合は、もともとフィルタの使用は不要と考えられます。

実装されているハイパスフィルタは2次特性のものであり、fc についてあまり厳密に考え る必要はありません(が場合によっては、決定的に重要な変位低減効果が得られます)。

<必要速度・変位算定値への影響>

本項目設定値は、目標スペクトルの加速度 rms 値計算と一緒に実施される速度・変位の rms 値算定値に影響を与えます。

従って、変位要求が大きすぎてテスト実施が危ぶまれる等の深刻なケースには、まず fc の設定を変えてみて計算値を検討してみるなどのことをお勧めします。

一方、上記の速度・変位 rms 値の算定には、一定の仮定が置かれていますので、算定値は 本来絶対の意味を持ち得るものではないことをあらかじめご了承願います。

<fc 設定値の表示>

カットオフ周波数を'自動設定'を指定した場合は、目標 PSD の定義を完了した後に 表示されます。

4.4 目標 PSD

本項目は制御目標を指定するものであり、これによりテストパターンが決まります。



4.4.1 PSD 定義

(1) 意味

PSD の形状を指定します。

本システムで PSD データを定義する方法には、次の種類があります。

- ① ブレイクポイント PSD 定義
- 実測 PSD 定義
- ③ 実測波形定義

PSD 定義種別で「ブレイクポイント」か「実測 PSD」か「実測波形」を選択します。

<ブレイクポイント PSD 定義>

ブレイクポイントによって、PSD データを定義します。

<実測 PSD 定義>

所定のフォーマットで記述された CSV 形式で保存された PSD データのデータファイル をそのまま、または必要に応じて適切に編集を加えたデータを、目標 PSD データとして用 います。

<実測波形定義>

所定のフォーマットで記述された CSV 形式で保存された波形データのデータファイルを そのまま、または必要に応じて適切に編集を加えたデータから PSD データを算出し、それ らのデータを必要に応じて編集して、目標 PSD データとして用います。 <PSD データの rms 値>

PSD データが定義されると、定義された PSD データの rms 値が画面に表示されます。 (制御単位が加速度の場合は、速度、変位の rms 値も表示されます。)

本定義画面で表示される PSD データの rms 値は、「基本・制御条件」で指定されている 制御ライン (Δ f) に依存する計算値です。

制御システムが制御量として認識する rms 値は、本定義画面で表示される制御ラインに 依存する rms 値です。そして、システムの定格チェックも、この rms 値で行われます。

しかし、これらの計算値は、ブレイクポイント定義画面で表示される定義データから算 出される「理論値」(これはΔf依存性を持たない)とは幾分異なる可能性があります。

また、実測 PSD 定義画面で表示される rms 値は、使用する PSD データファイルの Δf に 依存する計算値であり、両者の Δf が一致しない場合は rms 値も一致しません。

4.4.1.1 ブレイクポイント PSD 定義

4.4.1.1.1 概要

PSD を周波数とレベル(または傾き)のペアで定義していきます。

<例題>

10[Hz]~100[Hz]	: 10[Hz]、	$0.001[(m/s^2)^2/Hz]$	を起点として、	傾き[6dB/oct]
	を持つス	ベクトル		

```
100[Hz]~1000[Hz] : レベル一定(傾き[0dB/oct])のスペクトル
```

```
注)プロファイルのグラフは、制御単位を縦軸に取ります。
```

ブレイクポイントPSD定義	?
周波数(Hz) レベル / 傾き 10.00 1.088e-3 (m/s2)2/Hz 100.00 6.0 dB/octave 1000.00 0.0 dB/octave	1.0 (m/s2)2/Hz 0.10 1.000e-2 1.000e-3 1.000e-4 10.0 Hz 100.0 1000.0
傾きの単位 dB/octave ▼ 削除(D)	10.0 m/s² rms rms恒変更(<u>B</u>)
フレインホイント 周波数 1000.00 🚔 Hz ○ レベル ● 傾き 0.0 🚔 dB/or	道加(A) ctave 変更(C) OK キャンセル

ブレイクポイント PSD データ定義は、周波数分解能Δfに依存しません。もし、定義した ブレイクポイント PSD データに、Δf で割り切れない周波数成分がある場合、定義した PSD データの隣り合う周波数の PSD のレベルを直線で結び、この直線上の制御ラインの周波数 におけるレベルを計算し、それらの値を各制御ラインの PSD データとします。

ただし、定義する PSD データの周波数成分は、少なくとも周波数分解能 Δf と周波数レン ジ f_{max} の間の成分でなければなりません。

また、Δfとfmaxの間に最低2ライン分のデータが必要です。

以下のボタンを使用することにより、ブレイクポイント(以後、B.P. と略記)データの登録を行います。

なお、B.P.データは、最大256まで登録することができます。

- [追加]:新たな B.P.データを登録します。
 B.P.周波数及びレベルもしくは傾斜値を入力し、本ボタンを押下すると、
 枠内に当該値が表示され、B.P.データとして登録されたことになります。
 なお、既に登録されている B.P.周波数と同一もしくは近似周波数のデータを追加登録することはできません。
- [変更]:既に登録された B.P.データの内容を変更します。 変更対象の B.P.データ行を(マウスなどで)選択し、対象箇所の変更を行い、本ボタンを押下します。
- [削除] : 既に登録された B.P.データを削除します。 削除対象の B.P.データ行を(マウスなどで)選択し、本ボタンを押下しま す。

4.4.1.1.2 周波数

(1) 意味

B.P.周波数の入力を行います。

なお、既に登録済みの B.P.周波数と同一もしくは近似の周波数のデータを追加登録することはできません。

4.4.1.1.3 レベル

(1) 意味

B.P.データを登録する際、周波数データと対になるレベルデータを PSD 値の単位にて 入力します。

[レベル] ボタンを選択すると、「レベル」の入力が可能になりますから、PSD 値を 入力します。

PSD 値は、'単位²/Hz' で表現しますが、その中の'単位'は、「基本・制御条件」で指 定した制御単位になります。

4.4.1.1.4 傾き

(1) 意味

B.P.データを登録する際、周波数データと対になる傾斜値データを入力します。

[傾き] ボタンを選択すると、「傾き」の入力が可能になります。

「傾き」の単位は2種類あり、 'dB/octave'、 'dB/decade' から選択しますが、どちらか一方のみを使用することができます。

4.4.1.1.5 rms 値変更

(1) 意味

上述したスペクトルの定義を完了すると、その rms 値の換算が行われます。

本機能は、スペクトルの相似変換すなわち、現在定義されているスペクトルの形は変 えないでレベルのみを変更し、希望する rms 値を持つようなデータに変換するためのも のです。

[rms 値変更..] ボタンを押下すると、rms 変更ダイアログボックスが表示されます。

rms 値変更 💦 💽 🔀
現 rms 値 303 ⋅ 11 45 m/s² rms
●新rms值 ◎比率
10.0 m/s² rms
OK キャンセル

変更方法は、以下の2つがあります。

・新 rms 値

変更後のrms 値を絶対値によって指定します。

・比率

変更後の rms 値を変更後の相対値によって指定します。

4.4.1.2.1 概要



実測の PSD データを利用して PSD を定義します。

使用する PSD データは、特定のフォーマットで記述された CSV ファイルでなければな りません。このフォーマットについては、 "4.4.1.2.4 CSV データファイル"を参照してく ださい。

なお、使用する PSD データファイルの周波数分解能Δfが、テスト定義のΔfと一致して いなくてもかまいません。もし、読み込んだ PSD データに、Δfで割り切れない周波数成 分がある場合、定義した PSD データの隣り合う周波数の PSD のレベルを直線で結び、こ の直線上の制御ラインの周波数におけるレベルを計算し、それらの値を各制御ラインの PSD データとします。

ただし、定義する PSD データの周波数成分は、少なくともテスト定義の周波数分解能 Δf と周波数レンジ f_{max}の間になければなりません。これを満足しないデータの場合は、 条件を満足するようにデータを加工する必要があります。

また、 $\Delta f \ge f_{max}$ の間に最低2ライン分のデータが必要です。

<PSD データファイルの選択>

以下のボタンを使用することにより、PSD データファイルを選択します。

[CSV ファイル読み込み]: PSD データファイルを読み込みます。

<データ加工>

以下のボタンを使用することにより、読み込んだ PSD データに対して加工を施しま す。

[LPF 設定]	: ローパスフィルタを施したり、データを切り詰めます。
[HPF 設定]	:ハイパスフィルタを施したり、データを切り詰めます。
[レベル変更]	:指定した周波数帯域のレベルを変更します。
[rms 値変更]	:rms 値を変更します。
[直前の状態に戻す]	:加工したデータを1つ前の状態に戻します。

4.4.1.2.2 PSD データファイルの読み込み

(1) 意味

PSD データとして使用する「実測 PSD データファイル」を選択します。

実測 PSD プロファイル定義ダイアログにおいて、 [CSV ファイル読み込み] ボタンを 選択すると、ファイル読込み画面が表示されます。

ככ)	ァイル読	<u>入</u> み				? <mark>- x</mark>
	列番号	項目名	割当て	PSD単位	(m/s²)²/Hz	Ţ
				 割当て ● 周波数 	0 レベル	◎ 使用しない
						ファイル選択
					OK	キャンセル

ファイル読込み画面でファイル選択ボタンを押すと、CSV ファイルを選択するダイア ログボックスが表示されます。

🔛 CSVファイル読る	み込み	×
ファイルの場所(1):	🕌 Random 🗸 🕝 🍺 📂 🖽 🗸	
よびまました場所 よびまました場所 デスクトップ デスクトップ デスクトップ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Image: Constraint of the sector of the se	
	ファイル名(N): RAND=RAN=DefRefPad=1csv ■ 開く(の) ファイルの種類(①: テキストファイル(*csv.*txt) ● キャンセル	
	区切り文字 ☑ カンマ	
	列跌	

対象とするデータファイルを選択が完了すると、次にデータファイルに記述されてい るデータの中から定義で使用するデータを選択します。

כ]	アイル読	込み				? 💌
	列番号	項目名	割当て	PSD単位	(m/s²)²/Hz	•
	2	37FJU1 37FJU2	局波数 レベル	─割当て ◎ 周波数	◎ レベル	◎ 使用しない
						ファイル選択
					OK	キャンセル

<PSD 単位の選択>

データファイルのレベルの単位を選択します。

<周波数データの割り当て>

データファイルのデータの中から周波数データに該当する列データを選択します。 <レベルデータの選択>

データファイルのデータの中からレベルデータに該当する列データを選択します。

4.4.1.2.3 データ加工

(1) 意味

PSD データが確定すると、選択した実測 PSD データが表示され、データ加工の各ボタンが有効になります。実行したいボタンを選択し、必要なデータ加工を行います。

4.4.1.2.3.1 LPF(ローパスフィルタ)設定

(1) 意味

PSD データにローパスフィルタを施したり、不要な帯域のデータを切り取ってデー タを切り詰めたりします。

[LPF 設定]ボタンを押下すると、LPF 設定ダイアログボックスが表示されます。

LPF 設定	? 💌
カットオフ周波数	20.0 🚔 Hz
◎ 切り詰め	
◉ スロープ指定	6.0 🚔 dB/octave
	OKキャンセル

設定項目は以下の通りです。

● カットオフ周波数

フィルタ処理を行う際のカットオフ周波数を入力します。

● 処理内容

LPF の処理内容を次の中から選択します。

・切り詰め

カットオフ周波数より大きい成分のデータを切り取ります。 PSD データに、制御周波数レンジ f_{max}より大きい周波数成分がある場 合は、本機能によって f_{max} 以上のデータを削除し、PSD データを切り詰 めなければいけません。

・スロープ設定

ローパスフィルタ処理を、指定したスロープで施します。

スロープの単位は 'dB/octave' です。

4.4.1.2.3.2 HPF (ハイパスフィルタ) 設定

(1) 意味

PSD データにハイパスフィルタを施したり、不要な帯域のデータを切り取ってデー タを切り詰めたりします。

[HPF 設定] ボタンを押下すると、HPF 設定ダイアログボックスが表示されます。

HPF 設定	? 💌
カットオフ周波数	20.0 🚔 Hz
🔘 切り詰め	
◉ スローブ指定	6.0 🚔 dB/octave
[OK キャンセル

設定項目の内容や意味は、LPF と全く同じです。

● カットオフ周波数

フィルタ処理を行う際のカットオフ周波数を入力します。

● 処理内容

HPF の処理内容を次の中から選択します。

・切り詰め

カットオフ周波数より小さい成分のデータを切り取ります。

PSD データに、制御周波数分解能 Δf より小さい周波数成分がある場合は、本機能によって Δf 以下のデータを削除し、PSD データを切り詰めなければいけません。

・スロープ設定

ハイパスフィルタ処理を、指定したスロープで施します。 スロープの単位は 'dB/octave' です。

4.4.1.2.3.3 レベル変更

(1) 意味

指定した周波数範囲の PSD データのレベルを変更します。

[レベル変更] ボタンを押下すると、レベル変更ダイアログボックスが表示されます。

周波数範囲 10.0 🌪 ~ 30.0 🌪 Hz
変更
スロープ 図 あり 6.0 🚔 dB/octave
OK キャンセル

設定項目は以下の通りです。

● 周波数範囲

レベル変更を行う周波数範囲を指定します。

なお、指定できる最小の周波数範囲は、PSDデータファイルの周波数分解能 Δfです。1ラインだけのレベルを変更することはできません。

● レベルの変更方法

変更後の PSD レベルの指定の方法を以下の2つから選択します。

・PSD 値

変更後の PSD レベルを、絶対値によって指定します。

・比率

変更後の PSD レベルを、変更後の相対値によって指定します。

• スロープ

変更方法が '比率' のとき、スロープを設定するか否かを指定します。 スロープを設定した場合、指定した周波数範囲の外側にスロープが設定され ます。 スロープの単位は 'dB/octave' です。

4.4.1.2.3.4 rms 値変更

(1) 意味

現在定義されている PSD の形は変えないで、レベルのみを変更し、希望する rms 値 を持つようなデータに変換します。

[rms 値変更] ボタンを押下すると、rms 変更ダイアログボックスが表示されます。

rms 値変更 💦 🛃 🔀				
現 rms 値				
oo新 rms 値 ── 比率				
10.0 🛖 m/s² rms				
OK キャンセル				

変更後のrms 値の指定の方法は、以下の2つから選択します。

・新 rms 値

変更後のrms 値を、絶対値によって指定します。

・比率

変更後の rms 値を、変更後の相対値によって指定します。

4.4.1.2.4 CSV データファイル

- (1) ファイル形式 テキストファイル (MS-DOS 形式)
- (2) データの記述形式

周波数刻みのデータを、周波数の順に、下記のように記述します;

	1 列目	2 列目	3 列目		
1 行目	周波数[Hz],	データ名1,	データ名 2,	データ名3,	
2 行目	0.0,	*** ***,	*** **,	** **,	
3 行目	Δf,	*** ***	*** **,	**.**,	
	2 Δ f,	*** ***	*** **,	** ** ,	
	F,	*** ***,	*** **,	** **,	

・1行目の文字列データ(データ名)は指定しなくても構いません。

- ・各データ(列)の順序は、特に規定はありません。
- ・周波数データは昇順にソートされている必要があります。
- (3) データの単位

記述されるデータの単位はデータファイルを選択後に指定します。
4.4.1.3.1 概要



実測の波形データを利用して PSD を定義します。

まず波形データを選択し、必要に応じて波形を編集します。

その波形データから PSD データを算出し、それらのデータをさらに必要に応じて編集して、目標 PSD データとして用います。

使用する波形データは、特定のフォーマットで記述された CSV ファイルでなければなり ません。このフォーマットについては、"4.4.1.3.4 CSV データファイル"を参照してくだ さい。

<データ加工>

PSD データに対して加工を施します。

詳しくは "4.4.1.2 実測 PSD 定義"を参照してください。

<戻る>

波形データの選択 及び 加工画面に戻ります。

波形データを変更後、本画面に戻ると既に実施されていたデータの加工は 破棄されます。

4.4.1.3.2 波形データの読み込み

(1) 意味

PSD データの基となる「実測波形データファイル」を選択し、加工します。 まず最初に CSV ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。

😧 CSVファイル読み	り込み			×	
ファイルの場所(1):	V20 💶		a 👌 📂 🖽 -		
	名前	*	更新日時	種類	
	gVsTimeXlong	.CSV	2017/09/13 14:59	Microsoft Exo	
最近表示した場所	LoadData.csv		2007/11/28 10:49	Microsoft Exc	
	LongWave.csv		2017/05/12 10:21 Microsoft Exc		
デスクトップ	Sample.csv		2016/05/19 16:10	Microsoft Exc	
うイブラリ					
(人) コンピューター					
	•			4	
	ファイル名(<u>N</u>):	Sample.csv		開((0)	
ネットワーク	ファイルの種類(工):	テキストファイル(*.csv;*.txt)	↓	キャンセル	
	区切り文字				
		ತ್ರಿನ 🛛 ಆತಿವಧ್ರ 🗖 ス	ペース		
	אלאב				
	列数	5			

対象とするデータファイルを選択が完了すると、次にデータファイルに記述されてい るデータの中から定義で使用するデータを選択します。

列番号	項目名	割当て	ファイル選択(し)
1 2 3	Data No. 時間(msec) X方向 V子句		レベル単位 m/s ²
5	2方向	レベル	サンプリング周波数 1000.0 🚔
			 時間データよりサンブリング周波数を算 単位 msec
			- 割当て
			● 時間 ● レベル

<ファイル選択>

CSV ファイルを選択するダイアログボックスを表示して、波形データファイルを 選択し直します。

<レベル単位の選択>

データファイルのレベルの単位を選択します。

<サンプリング周波数>

データファイルのサンプリング周波数を入力します。

また、時間データより自動算出する場合はここに表示されます。(変更不可)

<時間データよりサンプリング周波数を算出>

データファイルのデータの中から時間データに該当する列データを選択することに より、サンプリング周波数を自動的に算出します。

また、時間データの単位を選択します。

<レベルデータの割当て>

データファイルのデータの中からレベルデータに該当する列データを選択します。

<時間データの割当て>

サンプリング周波数を自動的に算出する場合に、データファイルのデータの中から 時間データに該当する列データを選択します。

時間データは一定の刻みで並んでいる必要があります。

詳しくは"4.4.1.3.4 CSV データファイル"を参照してください。

波形データが確定すると、選択した実測波形データが表示されます。

実測波形定義	—
実測波形定義 50.0 m/s2 40.0 20.0 10.0 -10.0 -20.0	 ファイルの読み込み(E) 表示データ選択 ● 波形表示 ● PSD表示 800
-30.0 -40.0 -50.0 -50.0 0.0 sec 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.7070 編集機能 「元に戻す(リ) フィルタ処理(E)」 始端、終端処理(E)」 数値間に算算(C)」 データポインド 現在のサビッグリング間に転転 1000.00 い 現在のデータポイント数 45708	敬変更(P)
- 37410/5/フリンフルルRex 1000-00 Hz 37410/5 ーントイント教 43700 p	ooints

<波形データファイルの選択>

以下のボタンを使用することにより、波形データファイルを選択します。

[ファイルの読み込み] :波形データファイルを読み込みます。

<表示データ選択>

グラフ表示するデータを以下から選択します。

・波形表示

データを波形グラフで表示します。

・PSD 表示

データを PSD グラフで表示します。また表示するライン数を選択します。

<データ編集機能>

以下のボタンを使用することにより、読み込んだ波形データに対して編集を施し ます。

[元に戻す]	:編集したデータを1つ前の状態に戻します。
[フィルタ処理]	:フィルタ処理を施します。
[始端、終端処理]	:エッジ処理や窓処理、クリッピング処理を施します。
[数値間演算]	: 数値間演算を施します。
[データポイント数変更]	: データポイント数を変更します。

4.4.1.3.3 波形データ編集

(1) 意味

波形データが確定すると、選択した実測波形データが表示され、編集機能の各ボタン が有効になります。実行したいボタンを選択し、必要なデータ編集を行います。

4.4.1.3.3.1 フィルタ処理

(1) 意味

波形データに対して、フィルタ処理を行います。

[フィルタ処理]ボタンを押すと、フィルタ処理定義ダイアログボックスが表示されます。

フィルタ処理	8 💌
☑□−パスフィルタ(L)	☑ ハイバスフィルタ(世)
◎ バタワース	◎ バタワース
◎ 直線位相	◎ 直線位相
© TRUNCATE	⑦ TRUNCATE
周波数分解能 1600 ←	周波数分解能 1600 🗸
カットオフ周波数 🚽 Hz	カットオフ周波数 📃 🚽 Hz
フィルタの傾き 160.0 🚔 dB/decade	フィルタの傾き 160.0 🚔 dB/decade
OK	++>zzh

設定項目は以下の通りです。

<フィルタ種別>

フィルタの種別を指定します。

・ローパスフィルタ

低域通過型のフィルタです。

・ハイパスフィルタ

高域通過型のフィルタです。

<フィルタ特性>

フィルタ特性を指定します。通常は、直線位相をご使用ください。

・バタワース

N 次バタワース(Butterworth)フィルタであり、その次数 N は次項以降で 設定します。

・直線位相

入力信号に対して非線形的な位相変化を一切与えないフィルタであり、 本システムではすべての周波数成分に位相変化を全く与えず、減衰域に おける傾斜を指定できる仕様を採用しています。

• TRUNCATE

指定したカットオフ周波数 fc を境にしてフィルタ処理対象周波数領域の 特性をゼロに切り詰めます。

なお、位相特性については前項「直線位相」フィルタと同一です。

<周波数分解能>

本システムでは、波形データのフィルタ処理を施すにあたり、FFT によるフー リエ変換及び逆変換を実施しますが、その際の周波数分解能を指定します。

よって、本項が確定すると、次項で指定するカットオフ周波数 fc の入力下限 値が決まることにもなります。

<カットオフ周波数>

フィルタ処理を施す際のカットオフ周波数 fc を入力します。

本項の入力下限値 fc_min は、フィルタ処理対象波形データのサンプリング周 波数 fs 及び前項の周波数分解能 L により以下のように決まります。

 $fc_{min} = \Delta f [Hz]$ $\Delta f = fmax/L$, fmax = fs/2.56

<フィルタの次数>

本項は、ファイル特性 が'バタワース'の場合のみ入力する項目であり、フィル タの遮断特性を表わす次数 N を入力します。

<フィルタの傾き>

本項は、フィルタ特性が「直線位相」の場合のみ入力する項目であり、フィルタの次数に相当する遮断特性の傾き S[dB/decade] を入力します。

本項が確定すると、フィルタ処理対象領域において、以下の式に則ったフィル タ処理が施されます。

$$A'(f) \begin{cases} =A(f) & \Delta f \le f < fc \\ =A(f)/(f/fc)^{S/20} & fc \le f \le f \text{ max} \end{cases}$$

A(f) 振幅值

4.4.1.3.3.2 始端、終端処理

(1) 意味

波形データに対して、エッジ処理や窓処理、クリッピング処理を施します。 エッジ処理とは始端と終端を滑らかにゼロにする処理で、半周期ハニング窓が用い られます。

[始端、終端処理]ボタンを押下すると、始端、終端処理定義ダイアログボックス が表示されます。

エッジ処理・窓処理・クリッピン	ング	? 💌
処理種別	窓種別	対象領域指定(0)
 エッジ処理(E) 	○ 左側半周期(」)	OK
◎ ハニング窓(日)	○右側半周期(<u>B</u>)	キャンセル
◎ 逆ハニング窓(①)		
※半周期ハニング窓(A)		
○ クリッピング(C)		
エッジ処理幅(前後)	💌 ms	
ピークレベル	1.0	

設定項目は以下の通りです。

<処理種別>

処理する種別を指定します。

・エッジ処理

波形の始端と終端に半周期ハニング窓処理を施します。 半周期ハニング窓処理についての詳細は下記を参照してください。

・ハニング窓

指定された領域に、指定されたピーク値を持つハニング関数を発生さ せ、これを該当領域の波形データに掛け合わせます。

・逆ハニング窓

指定された領域に、指定されたピーク値を持つ逆ハニング関数を発生さ せ、これを該当領域の波形データに掛け合わせます。

・半周期ハニング窓

指定された領域に、指定されたピーク値を持つ半周期のハニング関数を 発生させ、指定した方向から、これを該当領域の波形データに掛け合わせ ます。 ・クリッピング

指定された領域の波形データに対して、指定された値でクリッピング処 理を施します。

クリッピングレベルが正の場合、クリッピングレベル以上のデータはク リッピングレベル値に置き換えられます。

負の値の場合、クリッピングレベル以下のデータはクリッピングレベル に置き換えられます。

なお、クリッピングレベルとの境目を滑らかにするためのスムージング 処理を施すこともできます。

<窓種別>

前項の処理種別を「半周期ハニング窓」の場合のみ本項の入力が可能となり、 以下の2種から選択します。

· 左側半周期

左側、すなわち、立ち上がり半周期分のハニング関数を発生させ、これを 該当領域の波形データに掛け合わせます。

右側半周期

右側、すなわち、立ち下がり半周期分のハニング関数を発生させ、これを 該当領域の波形データに掛け合わせます。

<エッジ処理(前後)>

エッジ処理の場合、エッジ処理を施す時間 Te を指定します。

始端と終端の時間のデータに対して半周期ハニング窓による窓処理が施されま す。

その他の処理の場合、処理を行う範囲を指定します。

通常は波形データの全領域ですが、必要に応じて任意の範囲を指定することが できます。

<ピークレベル (クリッピングレベル) >

エッジ処理やハニング処理の場合、ハニング関数のピーク値を指定します。 単位は無名値であるためありません。 通常は"1.0"にしてください。 クリッピング処理の場合は、クリッピング値を指定します。

単位は対象波形データの単位となります。

4.4.1.3.3.3 数値間演算

(1) 意味

読み込まれた波形データに数値間演算を施します。

[数値間演算]ボタンを押すと、波形データと数値間の演算ダイアログボックスが 表示されます。

対象領域指定(の)
A 198K PRASTERETON
ОК.
キャンセル

<処理種別>

波形データと数値間で行う演算の種別を指定します。

・加算

現在の波形データに、指定された量の値を一律に加えます。

・乗算

指定した変換倍率分だけ、波形データの値を比例変換します。

·置換

現在の波形データを、指定された値に置き換えます。

<演算值>

演算を行う数値を指定します。

演算種別が'乗算'の場合、無名値となります。

算種別が"加算"、"置換"の場合、その単位は現在の波形データのそれと同じ になります。 <指定方法>

数値演算を行う対象範囲を指定します。

・領域指定

数値演算の対象範囲の指定を、開始点と終了点の2点を指定することにより 行います。

指定方法の"領域指定"をチェックし、[対象領域指定]ボタンを押すと、 下記の画面が表示されますので、数値演算の対象となる始点と終点を指定し



・位置指定

指定した時間位置のデータのみを数値演算の対象データとします。 すなわち、本指定法では、指定した時間軸上にある<u>1ポイント</u>分のデータの みに数値演算操作が施されます。

指定方法の"位置指定"をチェックし、 [対象位置指定] ボタンを押す と、下記の画面が表示されますので、数値演算の対象となる位置を指定しま す。



4.4.1.3.3.4 データポイント数変更

(1) 意味

読み込まれた波形データのデータポイント数を変更します。

[データポイント数変更]ボタンを押すと、下記のデータポイント数変更ダイア ログボックスが表示されます。

現在のデータポイント数 47	7104 _{points} (183.9961 _{ms})	[対象領域指定(0)
変更後のデータポイント数 4	7104 points (183.9961 ms)	ОК
処理種別	データ位置	[キャンセル
💿 データポイント数の変更(D)	センタリング(0)	
◎ 指定した領域内のデータを切り取る(T) の 左づめ(L)	
◎ 指定した領域内のデータを抜き取る((F) の 右づめ(B)	

<処理種別>

どのような方法で波形データのデータポイント数を変更するのかを選択します。

・データポイント数の変更

現在のデータポイント数から変更したいデータポイント数の値そのものを 入力します。

変更後のデータポイント数は、現在のデータポイント数に対して増やすこ とも減らすこともできます。

・指定した領域内のデータを切り取る

処理対象の波形データから指定した範囲のデータ部分を抜き取り、残った 部分のみを新しい波形データとします。

本処理種別では変更後のデータポイント数は、現在のデータポイント数に 対して減らすことのみが可能になります。

・指定した領域内のデータを抜き取る

処理対象の波形データから指定した範囲のデータ部分を抜き取り、抜き取っ た部分を新しい波形データとします。

本処理種別では変更後のデータポイント数は、現在のデータポイント数に対 して減らすことのみが可能になります。 <データポイント数>

本項は、前項の「処理種別」が"データポイント数の変更"の場合のみ入力す る必要があり、新しいデータポイント数 R'を入力します。

機能を用いると、サンプリング周波数 fs は元の値を保ったまま、データポイント数が変更された波形データが生成されます。

すなわち、フレームタイム T が、データポイント数の変化に比例して増減する ことになります。

T=R'/fs[s] R':新しいデータポイント数

- ・旧データポイント数 R > 新しいデータポイント数 R' の場合
 フレームタイム T が減る分旧データの一部も破棄されます(破棄される箇所は後述する"データ位置"の指定により異なります)。
- ・旧データポイント数 R > 新しいデータポイント数 R'の場合
 フレームタイム T が増える分データの追加が必要になりますが、その場合
 ゼロデータが付加されます(付加される箇所は、後述する"データ位置"の
 指定により異なります)。
- <データ位置>

「処理種別」が"データポイント数の変更"の場合のみ選択する必要があり、 データポイント数の変更に伴う波形データの変更を行う際の、基準位置を指定し ます。

- ・センタリング
 旧データの中心を基点にデータの増減を行います。
 左端右端均等にデータの付加、破棄が行われます。
- ・左づめ

旧データの左端を固定してデータの増減を行います。 旧データの右端のデータからデータの付加、破棄が行われます。

・右づめ

旧データの右端を固定してデータの増減を行います。 旧データの左端のデータからデータの付加、破棄が行われます。 <対象領域指定>

「処理種別」が"指定した領域内のデータを切り取る"及び"指定した領域内のデータを抜き取る"の場合のみ有効です。

[対象領域指定]ボタンを押すと、範囲指定ダイアログボックスが表示されま すので、対称範囲を指定します



4.4.1.3.4 CSV データファイル

(1)ファイル形式

テキストファイル (MS-DOS 形式)

(2) データの記述形式

サンプリング時刻のデータを、時刻の順に、下記のように記述します;

	1列目	2 列目	3 列目		
1 行目	Time(ms),	データ名1,	データ名 2,	データ名3,	
2 行目	0.0,	***.***,	*** **,	** **,	
3 行目	Δ t,	*** ***,	*** **,	** ** ,	
	2 Δ t,	*** ***	*** **,	** **,	
	Τ,	*** ***,	*** **,	** **	

- ・1 行目の文字列データ(データ名)は指定しなくても構いません。
- ・各データ(列)の順序は、特に規定はありません。

・時間データは指定しなくても構いません。

(3) データの単位

記述されるデータの単位はデータファイルを選択後に指定します。

(4) サンプリング周波数

記述されるデータのサンプリング周波数は、データファイルを選択後に指定します。 時間データがある場合には、サンプリング周波数を時間データから自動的に算出する ことも可能です。

4.4.2 トレランス定義

(1) 意味

トレランスチェックの条件定義を行います。

振動試験の実施において、供試体の条件(共振特性の鋭さの度合,非線形要素の介在等)によっては、応答 PSD の目標 PSD への一致が望み通りには実現できないこともありえます。

そこで、このような場合における試験続行のための条件をあらかじめ決めておく、ということ が必要となるわけですが、本システムでは次の4種の制御応答のチェック条件を設定することが できます。

A ①警告許容バンド幅

②中断許容バンド幅

B ①警告 rms レベル

②中断 rms レベル

ここで「警告」というのは、設定した条件の範囲の外に出る応答量が検出されたとき、本シス テムが警告を発することを意味し、「中断」というのは試験実施をその時点で中断する(信号出 力が停止する)ことを意味します。対象となる応答量には、指定レベル範囲を逸脱した応答スペ クトルのバンド幅及び応答のrms値とがあります。上記A、Bがこの各々に対応します。

トレランスは、上記Aの指定を行うためのものです。

応答rmsの監視条件は、上記Bの指定を行うためのものです。

なお、「トレランス」は必ず定義しなければなりませんが、「応答 rms の監視条件」は必要が なければ、定義しなくてもかまいません。

制御目標定義ダイアログで、[トレランス定義]ボタンを選択すると、トレランス定義定義画 面が表示されます。

トレランス定義				? *
☑ 警告ラインを定義	する 🛛 下限ラインを	吏用する		ОК
	上限レベル	下限レベル	許容幅	キャンセル
中断チェック	6.00 🚔 dB	-6.00 🚔 dB	0.00 🚔 Hz	詳細定義(<u>D</u>) >>
警告チェック	3.00 🚔 dB	-3.00 🚔 dB	0.00 🚔 Hz	

<トレランスチェック>

応答 PSD の目標 PSD への一致不一致をチェックするため、あらかじめ定められたトレラン スを判定基準として行われるライン毎のチェックを「トレランスチェック」と呼びます。 本システムのトレランスチェックには、警告レベルと中断レベルとがあります。 警告レベルは、必要がなければ設定しなくても構いません。

4.4.2.1 トレランス

(1) 意味

目標 PSD の存在する帯域全体でのトレランスチェックの条件を設定します。

トレランスは、必ず設定しなければなりません。

なお、このトレランスのことを、以降の説明では標準のトレランスと呼ぶことにします。

トレランスには、次の定義項目があります。

<レベルレ>

目標 PSD からの逸脱を監視する警告/中断レベルを指定します。

レベルは、目標 PSD に対する相対レベルで指定します。

警告チェックを行う場合は、中断レベルと次の関係を満たさなければなりません。 |警告チェックレベル| ≤ |中断チェックレベル|

<許容幅>

警告/中断レベルからの逸脱を許容する周波数幅を指定します。

警告/中断レベルからの逸脱が検出された周波数帯域の合計値が、この指定値より小 さければ、警告/中断は発動されません。

定義した許容幅が、目標 PSD の存在する帯域幅以上(目標 PSD の存在する帯域幅に 等しい場合も含む)の場合は、全ラインで逸脱が検出されても警告/中断は発動され ません。

4.4.2.2 警告ラインを定義する

(1) 意味

警告チェックを使用するか否かを指定します。

中断チェックは必ず実行しなければなりませんが、警告チェックは使用しないことも可能 です。

この設定は、標準のトレランス、拡張トレランスにおいても有効です。

4.4.2.3 下限ラインを使用する

(1) 意味

下限レベルのチェックを使用するか否かを指定します。

上限レベルのチェックは必ず実行しなければなりませんが、下限レベルのチェックは使用 しないことも可能です。

例えば、リミット制御を実施する場合は使用しないことも考えられます。

この設定は、標準のトレランス、拡張トレランスにおいても有効です。

4.4.3 応答 rms 監視

(1) 意味

「応答 rms の監視」の項目で、試験実施中に、当該制御応答の rms 値を常に監視するか否かを 指定します。監視の動作には次の2つがあります。

① 応答 rms 値による警告チェック

制御応答のrms値が本項目に定めた値を上回った(下回った)場合に、本システムは警告を発します。

② 応答 rms 値による中断チェック

制御応答のrms値が本項目に定めた値を上回った(下回った)場合に、本システムは直ちに信号出力を停止し、試験実施を中断します。なお、このとき、ドライブ信号の停止動作は、基本・制御条件の「出力停止時間」の設定値によって決められた時間をかけて穏やかに信号を絞るようにして生じます。

- 「警告チェック/中断チェック」を実施するrms値のレベルの指定には、次の方法があります。 ・上限レベルを目標 PSD のrms値に対する相対レベルで指定する
 - ・下限レベルを目標 PSD の rms 値に対する相対レベルで指定する
 - ・上限レベルを絶対レベルで指定する

相対値でレベルを指定した場合は、加振レベルによって目標 PSD の rms 値のレベルも変わる ため、中断チェック/警告チェックのレベルもそれに応じて変化します。

4.5.1 概要

本システムでは、入力チャネルに、次の2種別があります:

・制御チャネル

・モニタチャネル

<u>本システムでは、使用する入力チャネルのすべてが、モニタチャネルとして定義されます。</u> 従って、制御チャネルもモニタチャネルとしての機能を持っています。

制御チャネルは、その応答入力を、予め与えられている制御目標に一致させることが本システ ムの動作の目的となる重要なチャネルです。

<u>制御チャネルの制御対象とする物理量は、基本的には制御量と同一のディメンジョンでなけれ</u> <u>ばなりません。</u>

4.5.2 入力チャネル

入力チャネルのダイアログにおいて、使用する入力チャネルの設定を行います。

入力チャネルを設定する方法には、テスト定義毎に入力チャネルの設定を行う方法と入力チャ ネル情報を行う方法があります。

አታታ	ヤネル配置									? 💌
No 1	チャネル名 CH1	割当 000-Ch1	入力感度 3.0 pC/(m/s ²)	入力タイプ チャージ入力 (1 mV/pC)	極性正	種別 制御	rms監視	PSD監視	U≋ット	追加(<u>A</u>)
	0112	000 0112	0.0 po/(m/s-/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
										モニタ 🗸
										TEDS更新(<u>T</u>)
						[参照		登録	OK キャンセル

[追加]	: 新しい入力チャネルを追加します。
[変更]	: 選択した入力チャネルの設定内容を変更します。
[削除]	: 選択した入力チャネルを登録上から削除します。
[↑] [↓]	: 選択した入力チャネルの登録順を変更します。
	登録順は、グラフ表示の順番に関係する程度です。
[未使用]	:制御・モニタチャネルとして使用しません。
[モニタ]	: モニタチャネルとして使用します。
[制御]	:制御チャネルとして使用します。

- [TEDS 更新] :入力感度を接続されている TEDS 対応 IEPE センサから取得し、自動設定し ます。本機能は、TYPE II のハードウェアで有効です。
- [参照] :ファイルに保存されている「入力チャネルの定義内容」を参照し、その条件を読み込んで使用します。
- [登録] :作成した「入力チャネルの定義内容」を、ファイルに保存し登録します。

4.6 データ保存条件

4.6.1 概要

テスト中に計測されたデータをハードディスク等に保存する場合の各種設定を行います。

K2 システムでは、試験中に計測されたすべてのデータを1つのバイナリファイル(*.VDF)として保存します。

なお、保存対象となるデータは「加振中」のデータのみで、「初期測定中」のデータは、保存 できません。

保存条件	×
 ●保存する ○保存しない □保存先を指定する 	
参照	
☑テストファイル名をプリフィックスにする	
シーケンス番号 開始値 1 、 最小桁数 3 、	
✓定期保存 60 + sec	
☑加振レベル 0.00 € dB 以上	
□ 0dBでタイマをリセット	
✓テスト終了時に保存 OK キャンセノ	Þ

4.6.2 データの保存条件

各保存条件について説明します。

- 「保存する」「保存しない」ボタン データファイルを自動保存する場合には「保存する」を選択し、自動保存しない場合 は「保存しない」を選択します。
- 2. 保存先を指定する

データファイルの保存先のフォルダを指定します。「参照」ボタンを押してフォルダ を指定します。

保存先を指定しない場合、データファイルはテストファイルと同じフォルダに保存されます。

3. テストファイル名をプリフィックにする

データファイル名の頭に共通の語句をつけることができます。デフォルト名は「Data」 になっています。チェックを外すと保存名を変更することができます。

4. シーケンス番号

プリフィックしたデータファイルに通し番号を付けます。

開始値 :開始番号を設定します。
 例「1」を設定 → 「Data00<u>1</u>.VDF」
 最小桁数 :通し番号の桁数を設定します。
 例「2」を設定 → 「Data01.VDF」

5. 定期保存

秒単位で定期的にデータを自動保存します。
定期保存の計時は加振レベルに関係なく「加振中」になってから始まります。

(1) 加振レベル

ある加振レベル以上のデータを保存したい場合に設定します。 データ保存の対象にしたい加振レベルを指定します。 なお、定期保存の計時は、加振レベルが本設定値以下になれば一旦リセットさ れ、次回加振レベルが本設定値以上になってから0秒からカウントされます。

(2) 0dB でタイマをリセット

加振レベルが 0dB になった時に定期保存の計時をリセットして、0 秒からカウントしたい場合に設定します。

6. テスト終了時に保存

テスト時間満了時のデータ及び、ユーザが中止を選択した場合など、テストが終了し た時のデータを自動保存する機能です。

4.7 振幅確率密度分析

4.7.1 概要

本項は入力された波形データから振幅確率密度を分析する時間や入力チャネルを設定します。

振幅確率密度分析		—
分析時間	120 🌲 sec	
分析チャネル		
チャネル名	分析	実施する ▼
Ch1 Ch2	実施する	
Ch3 Ch4	実施しない	
		ОК
		キャンセル

<分析時間>

振幅確率密度を分析する時間を設定します。

<分析チャネル>

振幅確率密度を分析する入力チャネルを設定します。

なお、入力チャネルの種別によって以下の制約があります。

モニタ "実施しない"で固定です。

制御 "実施する"、"実施しない"の選択が可能です。

4.8 実行ステータス

(1) 意味

加振実施に関わる各種情報を表示します。

これらの表示は各種条件にもよりますが、最短で制御ループタイムごとに更新されます。

新規デスト定義 - K2/Random	
ファイル(F) テスト定義(T) 実行操作(P) 編集(E) 表示(V) ウィンドウ(W) オプション(O) ヘルプ(H)	
Magnetic	申止
目標 レベル 応答 ドライブ テスト経過時間 2010 Drive Limit Alarm 3.1644 -10.00 0.0 0.0 0.00 0:01:00 0:	Abort ECO
目標・応答グラフ 実行ステータス 実行ステータス エン・	レベル -10.00
次の定義 パル取り得らけっつ 2013/06/26 16:58:06 ループカウント 0 試験経過時間 0:00:00 (残り 0:01:00)	dB
注義の変更 レベル -10.00 dB (増減値 +2.00 dB) チェック結果 警告 0K 中断 0K リアルタイム処理0PU負荷率 0.00 % (ビーク 0.00 %)	0
定義の追加 目標データ 3.1644 m/s ² rms	
応答データ 定義の例録 トレランス 警告チェック 中断チェック 基本 0.00[0.00] 0.00[0.00] Hz	
大力チャネルデータ た計(000-Ch1) 0.0 m/s² rms	
ドライブデータ クレストファクタ (000-Ch1) 0.0 m¥rms 0.00 σ	
	1
加線開始待ち NUM	2013/06/26 16:58:06

< ランダムテストの場合>

<表示内容>

(1) 現状況

現在のシステムの状態のメッセージ 「加振中」、「一時停止中」、「加振完了」(オペレータの指示によって中止)等

(2) ループカウント

制御ループのカウント

(3) 試験経過時間

'0dB' で加振された試験経過時間('0dB' 以下に場合には計時が止まります。)

(4) レベル

現在の加振レベル

(5) チェック結果(総合)

制御応答に対する各種チェックと出力ドライブに対するチェック結果、モニタ応答に対す る各種チェック等の結果を総合した結果を表示します。

- (6) リアルタイム処理 CPU 負荷率現在の CPU 負荷率
- (7)目標データ

現在の制御目標レベル

(8)応答データ

現在の制御応答レベル

(9)応答チェック

制御応答のトレランスチェックと rms チェックの結果が表示されます。

(10) 入力チャネルデータ

現在の制御ループにおける各入力チャネルデータの rms 値等の情報が表示されます。 また、リミット制御が実施されている場合は、"リミット中" と表示されます。 各入力チャネルで実施している各種チェックの結果も表示されます。

(11) ドライブデータ

現在、実際に出力しているドライブ出力電圧

4.9 セーフティチェック

4.9.1 概要

セーフティチェック	定義			—
🔽 周波数範囲	50.00 🚔 ~	1200.00 🚔 Hz		ОК
🔍 加振力チェック				キャンセル
供試品質量	10.0 🚔 kg	テーブル質量	0.0 🚔 kg	
治具質量	0.0 🚔 kg	その他質量	0.0 🚔 kg	
可動部質量	74.0 🔺 kg	合計質量	84.0 🔺 kg	参照(E)

本システムには、保護機能として、定義されたテストが加振システムで実行可能かどうかをチェッ クする定格チェック機能^{**1}が搭載されています。セーフティチェックは、この保護機能を拡充し、よ り安全に加振システムをお使いいただくための機能です。

(1) 加振力チェック

テストに必要な加振力が、加振システムの定格値に収まっているかどうかをチェックします。 テストに必要な加振力 F は、以下の式で計算されます。

F = Ma

a:目標の加速度 rms 値

M:合計質量

合計質量Mは、本ダイアログで入力された「供試品質量、テーブル質量、ジグ質量、その他質量」とシステム定格情報で指定された「可動部質量」の合計値になります。

加振力チェックは、制御物理量が加速度の場合のみ有効です。

SOR 試験の特記事項)

加振力 F はブロードバンドランダムと正弦波の合計加速度から計算します。SOR はランダム試験と正弦波試験の合成ですので、加振力 F のピーク値と rms 値が,各々正弦波定格加振力とランダム定格加振力に収まっているかをチェックします。

同様に、速度と変位の定格チェックもブロードバンドランダムと正弦波の合計値で行います。 ROR 試験の特記事項)

加振力 F は、ブロードバンドランダムとナローバンドランダムの合成 PSD の加速度 rms 値で計算します。この合成 PSD は、定義完了時に表示される目標 PSD グラフと同等です。

同様に、速度と変位の定格チェックも合成 PSD で行います。

(2) 周波数範囲チェック

目標の周波数が、使用範囲に収まっているかどうかをチェックします。

加振システム情報にも同様の保護機能として「制御周波数レンジ」の設定がありますが、本項目はこれをテストごとに指定するものです。

加振システムには使用できる周波数範囲が規定されていますが、供試品、ジグ、テーブル等の特 性によって、使用範囲が制限されることがあります。このような場合に、本機能をご使用くださ い。

SOR 試験の特記事項)

ブロードバンドランダムに加えて正弦波の目標の周波数もチェックの対象になります。 ROR 試験の特記事項)

ブロードバンドランダムに加えてナローバンドランダムの目標の周波数もチェックの対象 になります。

- [参照]:ファイルに保存されている「セーフティチェックの定義内容」を参照し、 その条件を読み込んで使用します。
- [登録]:作成した「セーフティチェックの定義内容」を、ファイルに保存し登録し ます。
- ※1 標準の定格チェック機能
 - 目標のピークが加振システムの定格値に収まっているかどうかをチェックします。
 制御物理量が加速度の場合は、速度と変位のチェックも行います。
 SOR 試験と ROR 試験の場合は、ブロードバンドランダムのみがチェックの対象になります。
 - 加振システム情報に「制御周波数レンジ」が指定されている場合、目標の周波数が「制御周波数レンジ」に収まっているかどうかをチェックします。
 SOR 試験と ROR 試験の場合は、ブロードバンドランダムのみがチェックの対象になります。

注意)

加振治具、供試品を取付けた場合、それぞれの特性の影響によっては、使用周波数範囲内でも必要な加速度で試験できないこともあります。

4.10 補助出力

4.10.1 概要

補助出力は、制御運転に関わる情報をアナログ電圧信号としてリアルタイムに出力する機能です。

下記のような出力情報を補助出力として DC 電圧(対数/リニア設定可能)で出力することができます。

- ・制御目標レベル[rms]
- ・制御応答レベル[rms]
- ・ドライブ電圧レベル[rms]
- ・各入力チャネル毎のモニタ応答レベル[rms]

4.10.2 基本操作例

<例題>

入力チャネル Ch2 のモニタ応答レベル(単位:加速度,範囲:1~100[m/s²])を DC 電圧(範囲:1~100[mV]、リニア設定)で出力します。ただし、補助出力として出力チャネル Ch2 を使用します。

<操作手順>

<Step 1>

「補助出力」を選択し、[定義の変更]ボタンを押します。



<Step 2>

入出力ボードの「モジュール ID」と出力チャネル「Ch2」を設定し、「モニタ」選択します。



< Step 3>

入力チャネル「Ch2」を設定します。

補助出力				×
No. 割当	データ種別	データ範囲	出力電圧範囲(mV)	モード
			••	
		*	Ä	
			U	
モジュールID 000	Ch Ch2	~ /	追加(A)	
モニタ	🔍 入力Сh名 [h2 ~	変更(<u>C</u>)	
データ値	 ~ ~	m/s ² rms	削除(<u>D</u>)	
出力電圧			対数 ④リニア	OK
				キャンセル

<Step 4>

データ値の範囲:1~100[m/s²]、DC出力電圧の範囲:1~100[mV]を入力し、リニアを選択します。

補助出力			×
No. 割当	データ種別	データ範囲	出力電圧範囲(mV) モード
モジュールID 000 モニタ	✓ Ch Ch2✓ 入力Ch名	Ch1 ~	追加(<u>A</u>) 変更(<u>C</u>)
データ値 出力電圧	1.0 • ~ [1.0 • ~ [100.0 • m/s² ms 100.0 • mV 〇対数	

<Step 5>

[追加] ボタンを押して、 [OK] ボタンを押します。

補助出力				×
No. 割当	データ種別	データ範囲	出力電圧範囲(mV) モード
000 000-Onz	±_3(0n1)	1.0 ~ 100.0 m/s4 rms	1.0 ~ 100.0	<u> </u>
			•	
モジュールID 000	V Ch Ch2	~	追加(<u>A</u>)	
モニタ	✓ 入力Ch名	Ch1 ~	変更(<u>C</u>)	
データ値	1.0 🜩 ~	100.0 🚔 m/s² rms	肖·『除余(<u>D</u>)	
出力電圧	1.0 🚔 ~	100.0 🜩 mV 🔿)対数 ④リニア	ОК
			/	キャンセル

第5章 メッセージとその意味

5.1 K2/RANDOM エラーメッセージ

メッセージ	意味/対処方法
・ループチェックで異常を検出	(意味)
	試験実施中の被制御系の応答特性を監視するループチェッ
	クにより、試験が中断されました。実行ステータスにおい
	て、エラーが生じた入力チャネルにエラーの内容が表示さ
	れます。
	A) 環境ノイズ過大[1][2][4]
	初期ループチェックの応答が小さすぎるまたは微小加
	振中のノイズが大きすぎるために異常だと判断されまし
	た。
	B) ループオープン検出[1] [2] [5]
	試験実施中に応答特性が急激に小さくなったため、
	異常だと判断されました。
	C) 過剰応答検出[1] [3] [5]
	試験実施中に応答特性が急激に大きくなったため、
	異常だと判断されました。
	D) オーバロード検出[1][6][7][8]
	試験実施中に入力チャネルにハードウエアの最大入力
	値 (電圧入力時:±10V,電荷入力時:±10000pC または
	:±1000pC)を上回る信号が入力されました。
	(対処方法)
	まず、下記の確認を行ってください。
	・システムの結線誤り
	・感度、入力形式など入出力チャネル情報定義誤り
	・ケーブル断線
	・ビックアップ取り付け不具合
	 ・加振ンステムの異常 ・ 供封体の思常
	・ 供説体の美市 ト記確認後 問題がわければ エラーの内容に対応した
	工に確認後、同意がなりなりないな、エアーの行行に対応した 対処を施してください
	[1] 基本・制御条件のループチェックを「緩い」に設定
	する。
	[2] 加振システム設定の「初期出力電圧」を上げる。
	(初期測定中または初期イコライゼーション中の
	エラーの場合)
	[3] 加振システム設定の「初期出力電圧」を下げる。
	(初期測定中または初期イコライゼーション中の

メッセージ	意味/対処方法
	エラーの場合)
	[4] 基本・制御条件のループチェックを数値設定にし、
	「環境ノイズの上限値」を大きくする。
	[5] 基本・制御条件のループチェックを数値設定にし、
	以下の対応を行う。
	・初期測定中または初期イコライゼーション中の
	エラーの場合
	「初期加振中の伝達率変化チェック値」を大
	きくする。
	・加振中のエラーの場合
	「テスト実行中の伝達率変化チェック値」を
	大きくする。
	[6] 電荷入力の場合、入力チャネルの「入力タイプ」を
	「チャージ入力(1mV/pC)」に設定する。
	[7] 使用しているセンサを感度の低いものに交換する。
	[8] 基本・制御条件のループチェックを数値設定にし、
	「オーバーロードチェック値」を大きくする。
	本項目は、計測信号がある程度入力レンジをオーバーし
	ても試験を続行するようにするためのものです。計測信号
	が入力レンジをオーバーしている場合は正確な制御や計測
	は行えませんので注意してください。
	(*****
・中断テェックによつし試験を	(息味)
中町	試験美胞中の谷種中断デェックによりエフーが生したため
	に試験が中断されました。美们へノータスにわいてエノー
	A) 中断ナエックによって試験を中断[1][2][3][5][6][7][8]
	谷種トレフンステェックにおいてエフーが生したため に きやいたいたい
	B) 甲断チェック [ドライブ] によって試験を甲断[4] [5]
	[6] [7] [8]
	試験実施中に加振システム設定の「アボート比率」を
	上回る出力電圧が要求されたために試験が中断されま
	した。
	(対処方法)
	ます、ト記の確認を行ってください。
	 ・システムの結線誤り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	・感皮、人刀形式など人出力ナヤイル情報定義誤り
	・クーノル町線
	・ビックチッフ取り付け不具合
	上記帷祕伎、问題かなりれは、下記などのエフーの内容に ウドた検討な伝ュアノだたい。
	心しに快討を11つくください。 [1] 「トレランフ」の亦再
	[1] 「トレランス」の変更

メッセージ	意味/対処方法
	[2] 基本・制御条件の「イコライゼーションモード」の
	変更
	[3] 基本・制御条件の「平均化パラメータ」の変更
	[4] 加振システム設定の「出力電圧制限値」および
	「アボート比率」の変更
	[5] 制御点の見直し
	[6] 使用しているピックアップの見直し
	[7] テストパターンの見直し
	[8] 治具の設計の見直し
・初期化失敗	(意味)
	試験実施に先立って行われる I/O ユニットの初期化でエラ
	ーが検出されました。
	(対処方法)
	・I/O ユニットの電源が入っていない。
	・パソコン-I/O ユニット間が未接続
	・I/O ユニットのボード差込み不良
	・K2 I/F ボードの差込み不良
	・ドライバの動作不良
	などの確認を行い、何度か再実行を試み、それでも再発す
	る場合、弊社にご連絡ください。
・プログラム実行に必要な	(意味)
ライセンスが見つかりません	K2 のプロテクト情報のチェックでエラーが検出されまし
	7E.o
	(対処方法)
	・ライセンス情報
	・プロテクトデバイスが接続されているパソコンの I/O
	ポート(COM または LPT)の動作不良
	・プロテクトデバイスのボード差込み不良
	などの確認を行い、何度か再実行を試み、それでも再発す
	る場合、弊社にご連絡ください。
・ハードウエアエラーが発生	(意味)
	パソコンまたは I/O ユニットのエラーが検出されました。
	(対処方法)
	・I/O ユニットの電源が入っていない。
	・パソコン-I/O ユニット間が未接続または接触不良
	・I/O ユニットのボード差込み不良
	・K2 I/F ボードの差込み不良
	・ドライバの動作不良
	・パソコンのハードディスクが DMA を使用する設定に
	なっていない。
	などの確認を行い、何度か再実行を試み、それでも再発す
	る場合、弊社にご連絡ください。

メッセージ	意味/対処方法
メッセージ ・CPU 負荷によってテストが 中断されました	 意味/対処方法 (意味) 試験実施中の演算負荷が大きくない過ぎたため試験が中断 されました。 (対処方法) ・K2 以外のアプリケーションを使用している場合に は、使用するのをやめる。 ・基本・制御条件の「周波数レンジ」を小さくする。 ・基本・制御条件の「ライン数」を小さくする。 ・使用するチャネル教を小なくする。
	などの検討を行ってください。

第6章 補足説明

6.1 動作設定

<操作手順>

メニューバーの「オプション」を選択し「動作設定」をクリックすると、「動作設定ダイアログ」が 表示されます。

W	オプション(0) ヘルブ(4)	
	動作設定(A) グラフ色設定(G) 環境設定(E)	再実行
ドライブ mV rms	Webモニター設定(W) E-Mail配信機能設定(M) レポート ジェネレーター設定(R)	imit Alarm
	ECOモードメンテナンス設定(I) 高速度力メラ通信設定(H) 言語選択(S)	

動作設定 ×							
伝達率表示単位 ○dB ○% ● <u>単位/単位</u>							
 応答データ保存 □応答データを定期保存する 							
定期保存間隔 秒間隔							
加振レベル指定 □目標単位で指定する							
実行時のページ状態保持 ロページ配置を保持する 初期化							
□ グラフスケールを保持する							
履歴クリア □実行開始時に履歴をクリア							
- データ保存 □ データファイル名を自動設定							
OK キャンセル							

<伝達率表示単位>

伝達率グラフの振幅値の表示単位を選択します。

本指定は、伝達率を計算する2つのデータの単位が同じ伝達率グラフでのみ有効です。

伝達率を計算する2つのデータの単位が異なる伝達率グラフの場合、振幅値の表示単位は常に 「単位/単位」になります。

<応答データ保存>

時系列に経過時間、加振レベル、目標、制御応答、モニタ応答のデータを CSV ファイルに保存し ます。

作成される CSV ファイルのファイル名は、以下の通りです。

テストファイル名 XXX-Y.CSV

1 51 日

XXX:試験をする度に通し番号が付けられます。

Y : 1つのファイルに保存されるデータ行は 65536 行までです。 一回の試験で、データ行が 65536 行を超える場合には、末尾の通し番号が自動的 にインクリメントされたファイルが自動的に作成されます。

作成される CSV ファイルのフォーマットは以下の通りです。

	1列目	2 列目	3 列目	4 列目	5 列目	6 列目	
1 行目	時間[秒],	経過時間,	レベッレ[dB],	目標[単位],	制御応答[単位],	モニタチャネル1名[単位],	
2 行目	***,	**.**.**,	***,	*** ***,	*** ***,	*** ***	
	***,	**:**:**,	***,	*** ***,	*** ***,	*** ***	
	:	:	:	:	:	*** ***,	:
	***,	**.**.**,	***,	*** ***,	*** ***,	*** ***,	

- ・斜体は固定文字です。
- ・1 列目には、時間データが代入されます。
- ・2列目には、試験経過時間データが代入されます。
- ・3列目には、加振レベルデータが代入されます。
- ・4列目には、目標データが代入されます。
- ・5列目には、制御応答データが代入されます。
- ・6列目以降に、モニタ応答データが代入されます。

<加振レベル指定>

「目標単位で指定する」チェックボックス

加振レベルを目標単位で指定する場合に選択します。

加振レベルを目標単位で指定すると、レベルアップダウンの増減値の単位が目標単位(rms 値) になるので、例えば常に「1m/s²rms」ずつレベルをアップダウンすることが可能になります。

<実行時のページ状態保持>

す。

 「ページ配置を保持する」チェックボックス 試験実行時の画面配置を保持する場合に選択します。画面配置は、各テスト種別毎に記憶さ れます。 画面配置を保持しておくと、次回の試験実行時に前回と同じ設定でグラフ等が表示されま

「ページ配置を保持する」のチェックを外すと、それ以降に変更した画面配置は記憶されま せん。

「グラフスケールを保持する」チェックボックス

試験実行時に表示されているグラフのスケールを保持する場合に選択します。グラフスケー ルは、各テスト種別毎に記憶されます。

グラフスケールを保持しておくと、次回の試験実行時に前回と同じスケールでグラフが表示 されます。

「グラフスケールを保持する」のチェックを外すと、それ以降に変更したグラフスケールは 記憶されません。

・ [初期化] ボタン 画面配置 及び グラフスケールを初期状態に戻す場合に選択します。

<履歴クリア>

「実行開始時に履歴をクリア」チェックボックス
 実行開始時にそれまでの履歴を自動的にクリアしたい場合に選択します。

<データ保存>

「データファイル名を自動設定」チェックボックス
 手動でデータファイルを保存する時、ファイルの保存先や名前を自動で設定したい場合に選択します。
 自動を選択していると、メニューやツールバーからデータ保存選択してもファイル選択画面が表示されず、テストファイルと同じフォルダにテストファイル名に3桁の通し番号が付いた名前でデータファイルが保存されます。

例 テストファイルが「C:¥K2Data¥RandomTest.ran2」の場合、

「C:¥K2Data¥RandomTest001.vdf2」というファイルで保存されます。

※同名のファイルがある場合は、通し番号を1増やした名前で保存されます。

選択されていない場合はファイル選択画面が表示され、任意に保存先やファイル名を選択で きます。

6.2 手動操作

手動操作ツールバーを使用すると、加振中に制御目標を変更することができます。 手動操作ツールバーは、ユーザインタフェース画面の右端に表示されています。



なお、手動操作ツールバーが表示されていないときには、メニューの「表示」から「手動操作ツール バー」を選択してください。




第7章 定義関連補足

7.1 リミット制御の定義

リミット制御とは、入力チャネルのモニタPSDを常に監視し、モニタPSDが指定した閾値を上回らない ようにして試験を継続する機能です。

本機能はオプションです。

本プログラムでは、この閾値のことを監視プロファイルと呼びます。

リミット制御を利用すると、制御運転中に、入力チャネルのモニタPSDに監視プロファイルを上回りそうな周波数帯域があれば、その帯域のモニタPSDが監視プロファイルを上回らないように、出力ドライブが調節されます。正確に言うと、監視プロファイルを上回りそうな周波数帯域の目標PSD自体のレベルを小さくすることによって、ドライブが調整されます。

従って、リミット制御が行われている周波数帯域の出力ドライブのレベルが小さくなるので、一般的 に、その帯域の制御応答のレベルも小さくなります。

上記のような理由から、

リミット制御を実施する場合は、目標PSDのトレンランスの下限は使用しないのが普通です。

リミット制御を実施するモニタチャネルの物理量が制御量に一致している必要はありません。

例えば、制御は加速度で実施するが、ある部位は変位センサの観測による変位で監視し、またある部位 は力センサの観測で監視する、といったことが自在に出来ます。

<定義手順>

<Step 1>

テスト定義の入力チャネルを選択し、 [定義の変更] ボタンを押します。



<Step 2>

入力チャネル配置の画面が表示されるので、〔追加〕ボタンを押します。

リミット制御を実施したい入力チャネルが既に設定されて場合は、設定したい入力チャネルを選択し、 [変更] ボタンを押してください。

о.	チャネル名	割当	入力感度	入力タイプ	極性	種別	rms監視	PSD監視	リミット	iBtn(A)
1	Cntrol	000-Ch1	2.960 pC/(m/s²)	チャージ入力 (1 mV/pO)	正	制御				変更(C) 削除(D) (D) (D) 制御 (TEDS更新(
						1	4 07		74.43	ОК

<Step 3>

入力チャネル要素の画面が表示さます。

必要な情報を設定し、〔詳細定義〕ボタンを押します。

カチャネル要素 入力チャネル情	i 幸辰				OK
チャネル名	Limit	モジュール	D 000 - Ch Ch2	▼ 極性 ● 正 ◎ 負	キャンセル
物理量	カ	▼ 入力タイプ	電圧入力 (AC)	▼ 校正解除(R)	詳細定義(D) >>
入力感度	100.0	mV/N	84	TEDS接続(E)	$ \rangle$
入力チャネル種	別 モニタ	-			
	<u>ن</u>				

入力チャネル種別は、通常は「モニタ」を選択してください。 この例では、カセンサを使ってリミット制御を実施するような定義を行います。 <Step 4>

「監視プロファイルを使用する」にチェックを入れます。

プロファイルの [定義] ボタンを押し、監視プロファイルを定義します。

トレランスの [定義] ボタンを押し、監視プロファイルのトレランスを定義します。

入力チャネル要素							? ×
入力チャネル情	幸辰						OK]
チャネル名	Limit	モジュールID	000 👻	Ch Ch2		極性 💿 正 💿 負	(キャンセル)
物理量	力 -	入力タイプ	電圧入力 (Ad	C)	•	校正解除(R)	<< 簡易定義(S)
入力感度	100.0 🚔 m	V/N	•			TEDS接続(E)	
入力チャネル種類	別モニタ	•					
_							
平均化重みづけ	係数 📃		-				
「チャネル固有	の平均化パラメータを指す	₽ M 4	E	8 📥 🚺	20 ро		
	を監視する	e I		× I	00	JE	
			警告チェック	中國	んチェック	י ל	
目標相対上的				× □		dB	
目標相対下例						dB	
絶対上限レベ				÷ □ [N rms	
	ファイルを使用する						
ご 皿に シーン プロファイル	未定義 定義(P)						
	プロファイル再定義(A)						
トレランス	未定義 定義(T)						
■ 監視プロコ	ファイルによるリミット						
			3				

プロファイルとトレランスの定義方法は、目標のPSDとトランスの定義方法と同じです。 詳細は、取扱説明書の"4.4 目標PSD"を参照してください。 <Step 5>

監視プロファイルとトレランスが定義できれば、定義内容がグラフ表示されます。 リミット制御を実施するには、「監視プロファイルによるリミット」にチェックを入れます。

入力チャネル要素							- ? - .
入力チャネル情	幸履						ОК
チャネル名	Limit	モジュールID	000 👻	Ch Ch2	-	極性 💿 正 💿 負	=+ャンセル
物理量	力 •	入力タイプ	電圧入力 (A	iC)	•	校正解除(R)	<< 簡易定義(S)
入力感度	100.0 m	IV/N	•			TEDS接続(E)	
入力チャネル種類	別モニタ	•					
平均化重みづけ	(系業)		-				
「チャネル固有	の平均化パラマークを指	± M [4	E F	8	120 pc		
	を監視する	e I		• <u>*</u>]	120 DC	J -	
			警告チェック	中	断手ェック	5	
目標相対上別	良レベル					- B	
目標相対下閉	良レベル					le ab	
絶対上限レベ	UL.					N rms	
▼ 監視プロフ	ファイルを使用する						
ー プロファイル	定義済 定義(P)						
	プロファイル再定義(A).	5	10.0 N2/Hz				
トレランス	定義済 定義(T)						
<u> Image</u> E i i i i i i	ファイルレこよるリミット						
			1.0				
•							
			0.10				
	Ŭ		10.0Hz	100	1.0	1000.0	
1.0							

リミット制御は実施しない場合は、モニタPSDの監視のみ行われます。

具体的には、モニタPSDが監視プロファイルのトレランスを上回っているかどうかのみを監視し、 結果に応じて警告・中断の発動します。

<Step 6>

入力チャネル配置の画面において、リミット制御を行う入力チャネルは「PSD監視」と「リミット」 にマークが入ります。

and and	TYPHUE									
۱o.	チャネル名	割当	入力感度	入力タイプ	極性	種別	rms監視	PSD監視	リミット	iBhn(A)
12	Ontrol Limit	000-Ch1 000-Ch2	2.960 pC/(m/s²) 100.0 mV/N	チャージ入力(1 mV/pC) 電圧入力 (AC)	Щ. Щ.	制御 モニタ		•	•	変更(C) 削除(D) 削除(D) 1 1
								Nov.		ОК

INDEX

С	
CSV データファイル	4-23, 4-37
Н	
НРБ	4-18, 4-21
HPF	4-13
L	
LPF	4-18, 4-20, 4-21
Р	
PSD 定義	
PSD データの加工	
PSD データファイルの読み込み	
R	
rms 値変更	4-17, 4-18, 4-23
ROR テスト	
S	
SOR テスト	
b.	
アボート比率	
イコライゼーションモード	4-4
2	
~	4-32
応答 rms 監視	4-40
応答データ保存	6-2
オーバーロードチェック値	4-6
折り返し休止時間	1-3 1-4 1-5
が	2-3
拡張 kon / / / · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-39
加振システム情報	······································
加振システム設定	<i>A</i> -1 <i>A</i> -11
加振しに移行する前に一時信止する	
加速(パ/エン/	۰۰۰۰۰ ۲ -41 ۵_9
//日/// ビーン/1日/ビー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-0 2-10 <i>A</i> -15 <i>A</i> -17
19.0 館見定美	0 0, 0 10, 4-10, 4-17
同勿仁我・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
衆党/1ハワ上座世・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	環境設定ファイル		. 2-2
	観測周波数を目標周波数範囲のみとする		. 4-9
き			
	基本・制御条件 4-1, 4-2,	4-15,	4-16
	基本操作例		4-49
<			
	グラフスケールを保持する		. 6-3
	グラフデータファイル		. 2-2
	クリッピング		4-11
	クレストファクタによるクリッピング		4-12
さ			
	最高観測周波数		. 4-3
l			
	試験時間		. 4-6
	実行開始時に履歴をクリア		. 6-3
	実行時のページ状態保持		. 6-3
	実行ステータス	. 2-1,	4-45
	実測 PSD 定義 4-14,	4-15,	4-18
	実測波形	4-26,	4-28
	自動開始		. 4-7
	周波数範囲チェック		4-48
	周波数比率	. 1-3	, 1-4
	周波数レンジ	4-2,	4-20
	出力停止遷移時間		. 4-7
	出力電圧制限值		4-12
	手動操作		. 6-4
	初期加振中の伝達率変化チェック値		. 4-5
	初期出力電圧	4-4,	4-11
	初期出力レベル		. 4-6
	初期レベル		. 4-6
	処理種別	4-35,	4-36
	振幅確率密度		4-44
	振幅確率密度分析	4-1,	4-44
す			
	数値間演算	4-32,	4-34
せ			
	制御単位	• • • • • •	. 4-3
	制御目標 4-1, 4-14, 4-38,	4-41,	4-46
	セーフティチェック	4-1,	4-47

そ

C	
	掃引開始周波数 1-3, 1-4, 1-5
	掃引速度1-3, 1-4, 1-5
	掃引方向1-3, 1-4, 1-5
	増減値の単位
て	
	定格チェック
	データファイル名を自動設定
	データ保存
	データ保存条件
	テスト時間
	テスト実行中の伝達率変化チェック値 4-5
	テスト種別
	テスト定義ファイル
	テストファイル
	伝達率表示単位
と	
	動作設定
	トレランス1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 4-4, 4-38, 4-39, 4-46
	トレランス定義
に	
	入力チャネル情報2-2
	入力チャネル1-1, 1-5, 3-1, 3-3, 4-1, 4-2, 4-41, 4-46
は	
	波形データの読み込み
	バンド幅1-4, 1-5, 4-38
Ś	
	フィルタ処理
	ブレイクポイント PSD 定義 3-8, 4-14, 4-15
	分解能
	分析時間
\sim	
	平均化パラメータ
	ページ配置を保持する
ほ	
	補助出力
も	
0	目標 PSD
	目標単位で指定する

6	
	ライン数 4-2, 4-3
	ランダムテスト 2-3, 3-1, 3-2, 4-45
ŋ	
	リミット制御
	履歴クリア
る	
	ループチェック 3-18, 4-4, 4-5, 5-1
れ	
	レベルスケジューリング 4-8
	レベル増減値4-7
	レベル比率1-3, 1-4
	レベル変更